

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ  
ім. Ю.М. ПОТЕБНІ**

Кафедра металургійних технологій, екології та техногенної безпеки

**Кваліфікаційна робота / проект**

Перший (бакалаврський)

(рівень вищої освіти)

на тему Розробка заходів щодо зниження розходу металу за рахунок  
використання нових типів зливків зі сталі 15kp на обтисковому стані 1150

Виконав: студент IV курсу, групи 6.1361-омт-с

спеціальності 136 Металургія

(код і назва спеціальності)

освітньої програми Обробка металів тиском

(код і назва освітньої програми)

Р.С. Кудальцев

(ініціали та прізвище)

Керівник

проф. каф. МТЕТБ, д.т.н.

Д.О. Кругляк

Рецензент

доц. каф. МТЕТБ, доц., к.т.н.

Ю.О. Бєлоконь

Запоріжжя – 2024 року

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Запорізький національний університет**  
( повне найменування вищого навчального закладу )

Інженерний навчально – науковий інститут ім. Ю.М. Потебні

Кафедра металургійних технологій, екології та техногенної безпеки  
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) рівень  
Спеціальність 136 «Металургія»  
(код та назва)  
Освітньо-професійна програма Обробка металів тиском  
(код та назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Завідувач кафедри МТЕТБ  
Ю.О. Белоконь  
“12” 02 2024 року

**З А В Д А Н Н Я**  
**НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ / ПРОЕКТ СТУДЕНТУ**

Кудальцев Роман Сергійович  
(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) Розробка технології прокатки зливків 780x1450 мм зі сталі 15кп на стані гарячої прокатки

керівник роботи (проекту) Белоконь Юрій Олександрович, д.т.н., проф.,  
( прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “26” 12. 23 р. № 2215-с

2. Строк подання студентом роботи 10 червня 2024 року

3. Вихідні дані до роботи: Матеріали виробничої (переддипломної) практики, курсові проєкти, технічна документація ПАТ «Запоріжсталь», літературні джерела, інтернет-ресурси. Розміри зливка 780x1450 мм, сталь – 15кп

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити): Реферат. Вступ. Загальна частина. Технологічна частина. Механічна частина. Охорона праці та техногенна безпека. Висновки.  
Мета кваліфікаційної роботи – розробити заходи щодо зниження розходу металу за рахунок використання нових типів зливків зі сталі 15кп на обтискному стані 1150 ПАТ «Запоріжсталь»

5. Перелік графічного матеріалу (із зазначенням обов'язкових креслень)  
Презентація до 15 слайдів (графіки залежностей, схем деформацій, схеми розміщення устаткування та обладнання тощо).

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ                                 | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Pідпис, дата     |
|--|---|------------------|
|  |   | завдання прийняв |
| 1 Загальна частина                     | Кругляк Д.О., проф. каф. МТЕТБ            |                  |
| 2 Технологічна частина                 | Кругляк Д.О., проф. каф. МТЕТБ            |                  |
| 3 Механічна частина                    | Кругляк Д.О., проф. каф. МТЕТБ            |                  |
| 4 Охорона праці та техногенної безпеки | Кругляк Д.О., проф. каф. МТЕТБ            |                  |

7. Дата видачі завдання 26.12.2023 року.

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

| №<br>з/п | Назва етапів роботи  | Строк виконання<br>етапів роботи | Примітка |
|----------|--|----------------------------------|----------|
| 1.       | Реферат, вступ, розділ 1.  | 12.02.24 – 13.03.24              |          |
| 2.       | Розділи 2 - 3  | 16.03.24 – 17.04.24              |          |
| 3.       | Охорона праці (розділ 4), висновки, оформлення ПЗ і креслень, підготовка доповіді і презентації. | 20.04.24 – 24.05.24              |          |

**Студент**

\_\_\_\_\_

( підпис )

**Р.С. Кудальцев**

(прізвище та ініціали)

**Керівник проекту (роботи)**

\_\_\_\_\_

( підпис )

**Д.О. Кругляк**

(прізвище та ініціали)

**Нормоконтроль пройдено**  
**Нормоконтролер**

\_\_\_\_\_

( підпис )

**Ю. О. Бєлоконь**

(прізвище та ініціали)

## **РЕФЕРАТ**

Пояснювальна записка: 66 с., 15 табл., 10 рис., 21 джерело,

### **СЛЯБІНГ, КЛІТЬ, ЗЛИТОК, ПОТУЖНІСТЬ, ПРИВІД, РЕЖИМ ОБТИСКІВ**

Мета кваліфікаційної роботи – розробити заходи щодо зниження розходу металу за рахунок використання нових типів зливків зі сталі 15kp на обтискному стані 1150 ПАТ «Запоріжсталь»

У кваліфікаційної роботі розглянуто обладнання обтискного цеху та технологію прокатки на стані «Слябінг 1150». Також був розглянутий сортамент і марки сталей, які прокатуються на стані.

Проаналізовано недоліки роботи обладнання стану та заходи щодо їх усунення, розглянуто питання з розробки заходів щодо зниження розходу металу за рахунок використання нових типів зливків.

Приведено розрахунок режиму обтисків, потужності стана, зусилля прокатки, продуктивність стана та розрахунок валків на міцність.

В економіці виробництва приведені розрахунки річної виробничої програми, собівартості 1т прокату, рентабельності 1т прокату, економічного ефекту.

З охорони праці та техногенної безпеки розглянуті такі положення як технічні рішення щодо безпечної експлуатації стана, технічні рішення з санітарією та гігієни праці на дільниці, протипожежна безпека та заходи щодо охорони навколишнього середовища.

## ЗМІСТ

|   |    |
|---|----|
| ВСТУП   | 6  |
| 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА   | 7  |
| 1.1. Характеристика цеха  | 7  |
| 1.2. Технічна характеристика обладнання   | 12 |
| 1.3. Сортамент стана і марки сталей   | 14 |
| 1.4. Технологічний процес прокатки  | 18 |
| 1.5. Аналіз недоліків роботи обладнання стану   | 20 |
| 1.6. Заходи щодо усунення недоліків   | 21 |
| 1.7. Зниження розходу металу за рахунок використання нових типів зливків  | 26 |
| 2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА   | 28 |
| 2.1. Розрахунок режиму обтисків   | 28 |
| 2.2. Розрахунок зусиль прокатки   | 33 |
| 2.3. Розрахунок продуктивності стана  | 34 |
| 2.4. Основні техніко-економічні показники роботи стана  | 36 |
| 2.5. Розрахунок витрат з кожної статті витрат з переробки   | 38 |
| 2.6. Розрахунок річної економії   | 42 |
| 2.7. Основні техніко-економічні показники роботи  | 43 |
| 3. МЕХАНІЧНА ЧАСТИНА  | 45 |
| 3.3. Розрахунок валків на міцність  | 45 |
| 3.4. Розрахунок натискних гвинтів на міцність та динамічний розрахунок електродвигунів привода натискного механізму | 46 |
| 6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА  | 50 |
| 6.1. Технічні рішення щодо безпечної експлуатації стана   | 50 |
| 6.2. Технічні рішення з санітарії та гігієни праці на дільниці  | 52 |
| 6.3. Протипожежна безпека   | 58 |
| 6.4. Заходи щодо охорони навколишнього середовища   | 65 |
| ВИСНОВКИ  | 64 |
| ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ  | 65 |

## ВСТУП

Обробка металів тиском – це технологічний процес отримання фасонних деталей і заготовок способом пластичного деформування металу в гарячому та холодному стані. При цьому використовують властивість металу – пластичність. Обробка металів тиском – один з найпоширеніших, найпродуктивніших і найдешевших методів виготовлення заготовок різної маси та розмірів з металів та сплавів.

Обробкою тиском одержують вироби у виді заготівель, близьких за формою до готових деталей, з великою продуктивністю і малими відходами.

Близько 90% усієї виплавленої в Україні сталі піддається різним способам обробки тиском. При обробці металів тиском вироби одержують пластичним деформуванням вихідної заготівлі. Цей процес відрізняється значною економічністю, високим виходом придатного і великою продуктивністю.

У листопрокатному виробництві нагріті зливки спочатку прокатують на обтискних станах — слябінгах, які крім двох горизонтальних валків можуть мати й два вертикальні валки для обтискування бокових поверхонь металу, що прокатуються. Робоча поверхня валків — гладка. Товщина прокату визначається зазором між валками. Обтиснутий на слябінгу зливок перетворюється у плоский бруск прямокутного перетину — сляб. Така форма є найзручнішою для подальшого прокатування у лист.

Останнім часом більш популярною стала МБЛЗ. Безперервне розливання забезпечує значну економію металу внаслідок зменшення обрізі і енергії, яка витрачалася на нагрів зливка в нагрівальних колодязях. Вийняток нагрівальних колодязів дозволило в значній мірі позбутися від забруднення атмосфери. По ряду інших показників: якості металопродукції, можливості механізації і автоматизації, поліпшення умов праці, безперервне розливання також ефективніше традиційних способів.

# 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

## 1.1. Характеристика цеха

Обтискний цех є структурним підрозділом металургійного комбінату «Запоріжсталь». Цех спеціалізується на виробництві товарних та переробних зливків зі слябів.


Обтискний цех складається з:

1. Відділення нагрівальних колодязів.
2. Стану слябінг 1150.
3. Термічного відділення.
4. Адьюстажу.

Нагрів металу в обтискному цеху здійснюється в регенеративних нагрівальних колодцях. Всього 14 груп колодців: групи №№ 1 – 11, 13 і 14 складаються з 4-х ячейок і для зручності розміщення плавок і видалення рідкого шлаку блокуються по схемі 2 – 2 і 3 – 1. Група № 12 з рідким шлаковидаленням складається з 6 ячейок і блокується по схемі 3 – 3. Вказані групи призначені для нагріву вуглецевих, низьколегованих і високовуглецевих, легованих і спеціальних марок сталей.

У відділенні нагрівальних колодців є один загальний газовий колектор і 3 повітряні (у перший колектор нагнітають повітря вентилятори груп №№ 1 – 6, в другій – вентилятори груп №№ 7 – 11, в третій – №№ 12 – 14).

Для прибирання продуктів згорання кожна група має свій димар, на групах №№ 1 – 11 висота труби – 50 м, на групах №№ 12, 13 і 14 – 80 метрів.

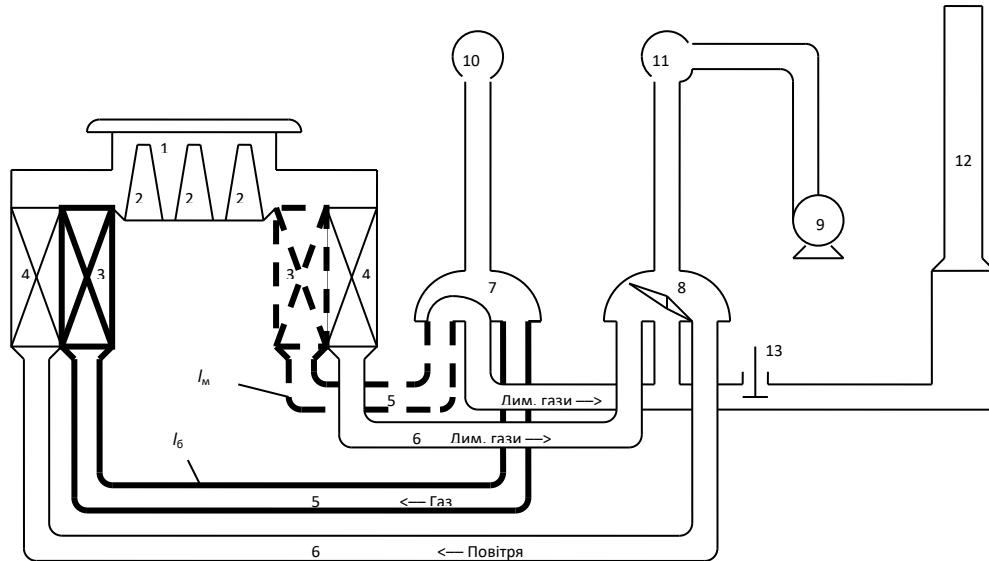

1. - робочий простір; 2. - зливки; 3. - газові регенератори; 4. - повітряні регенератори; 5. - газові димоходи; 6 - повітряні димоходи; 7. - газовий перекидний клапан (Фортер); 8. - повітряний перекидний клапан (симплекс); 9. - вентилятор; 10. - колектор змішаного газу; 11 - колектор повітряний; 12. - димова труба; 13 - димовий шибер.

Рисунок 1.1 - Схема регенеративного колодязя


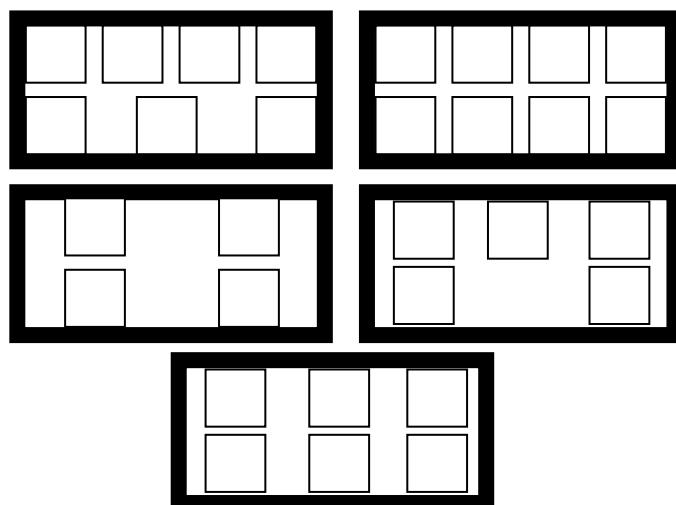


Рисунок 1.2 - Схема розташування зливків в осередках

У становому прольоті знаходяться прокатний стан «слябінг 1150», та ножиці для вирізки слябів.

Стан має дві кліті: горизонтальних валків і вертикальних валків

У головній частині стану встановлені: приймальний рольганг зі стаціонарним опрокидувачем і поворотним столом.

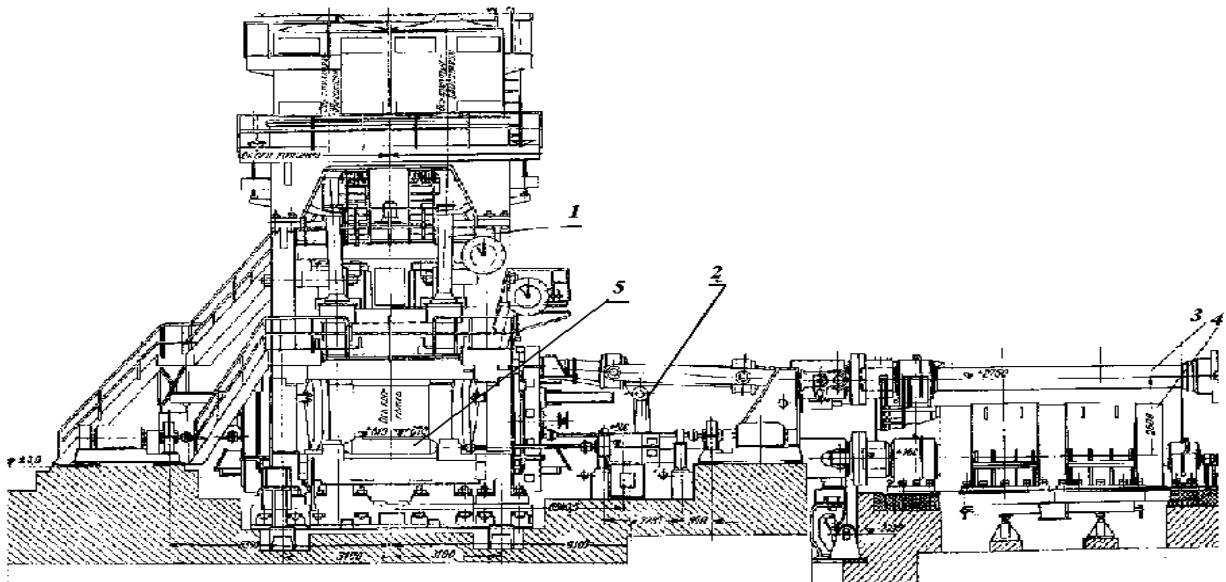

1. - робоча кліт; 2 - універсальні шпінделі приводу горизонтальними роликами;  
3 - проміжний вал; 4 - головні електродвигуни; 5 - горизонтальні валки.

Рисунок 1.3 - Головна лінія слябінга 1150

Робоча кліт з горизонтальними валками має валки діаметром 1150 мм з довжиною бочки 2100 мм. Валки мають гладку бочку і обертаються в підшипниках з текстолітовими вкладишами. Робочі валки мають індивідуальний привід від двох електродвигунів потужністю по 4600 кВт.

Стан слябінг увійшов до ладу 1 квітня 1937 р. Обтискний стан «слябінг 1150» прокатує зливки масою до 20 тон з вуглецевої і нержавіючої сталі на сляби завтовшки 100-200 мм, ширину 1000-1520 мм, завдовжки 4700-11000 мм. Нагрів зливків проводиться в регенеративних колодцях. Сляби, призначені для прокатки на лист, в гарячому стані передаються на широкосмуговий стан гарячого прокату.

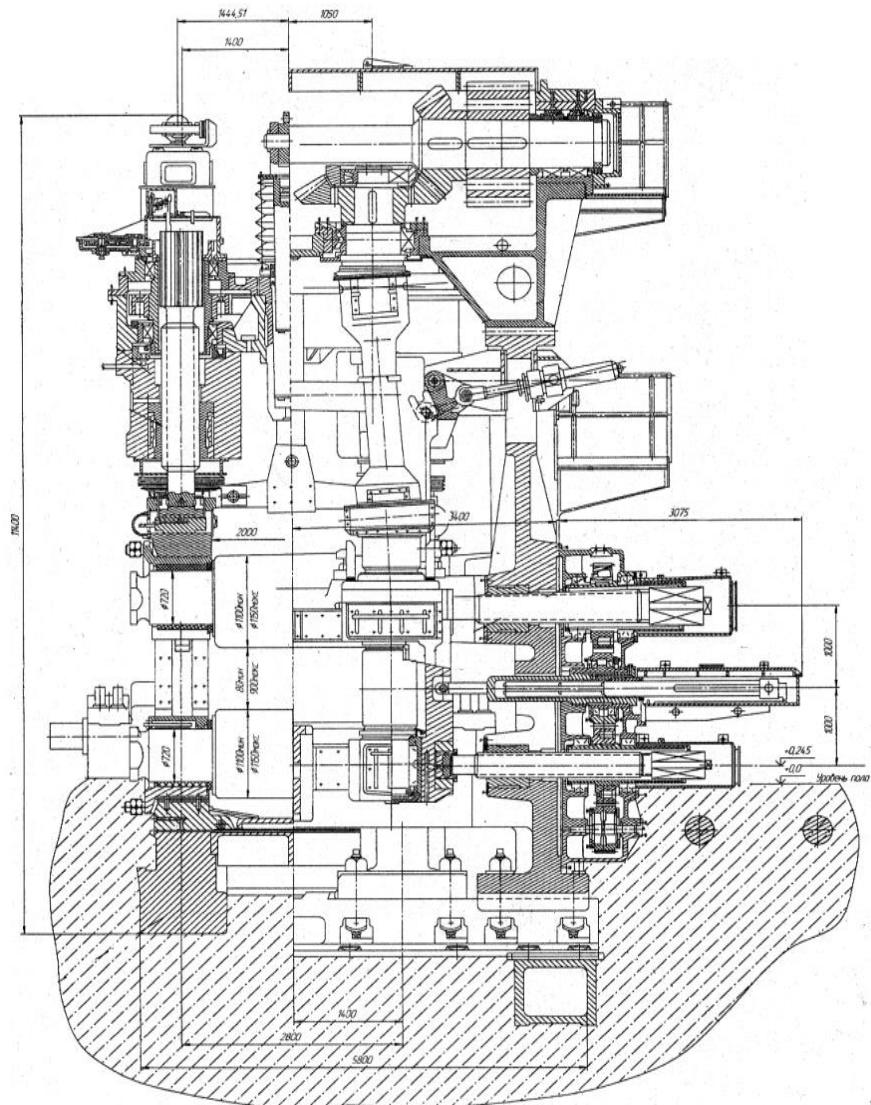


Рисунок 1.4 - Робоча кліт'я

На стані встановлений зливковоз, який переміщається своїми катками на рейковому шляху. До складу зливковоза входить рама, люлька, встановлена з можливістю повороту щодо рами і виконану у вигляді короба, стінка якого, звернена в бік приймального рольганга, виконана з наскрізними прорізами.

Недоліком зливковоза є те, що при транспортуванні гарячих зливків через прорізи люльки на шляху зливкоподачі просипається окалина. Тим самим засмічується шлях, на очистку якого витрачається ручна праця.

Також на стані встановлено поворотний стіл, який призначений для повороту зливків на  $180^\circ$  в залежності від замовлення, марки сталі та наявності дефектів зливка.

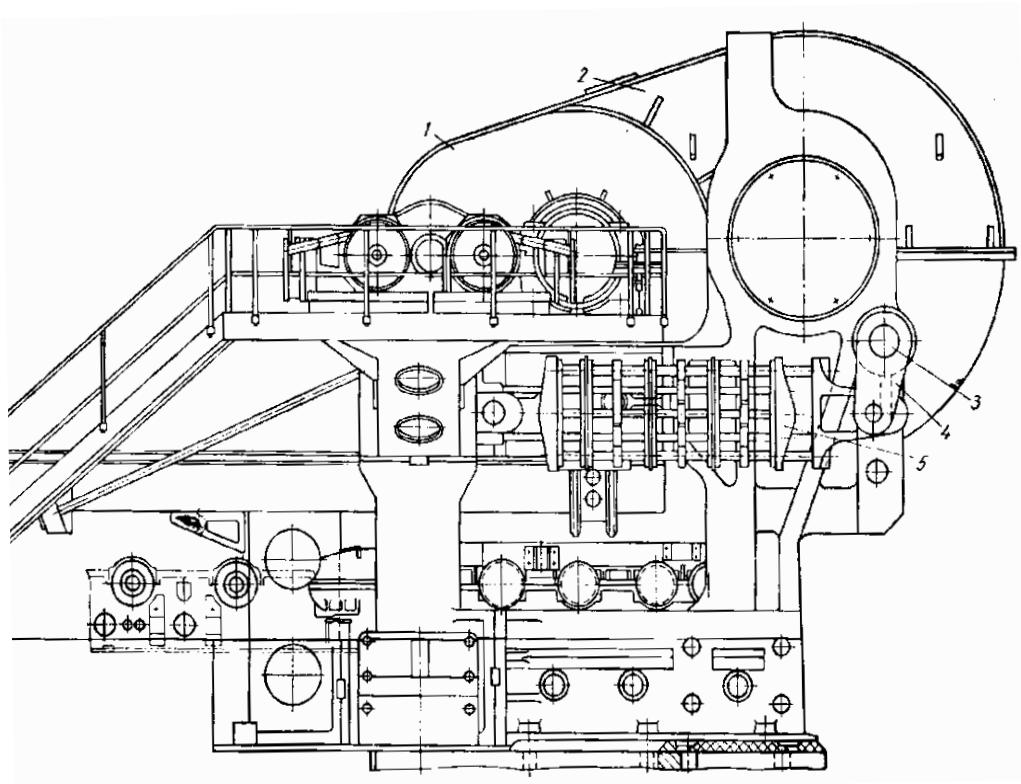


Рисунок 1.5- Загальний вигляд ножиць з верхнім різом

На ножицях розкат ріжуть на мірні довжини і при наявності дефектів обрізають їх. Ножиці мають максимальне зусилля різання 25 МН і ширину ножів 2100 мм.

За ножицями розташовані штовхачі, які при необхідності зіштовхують розкат на столи для подальшого транспортуванні слябів краном на склад.

Термічне відділення має у своєму складі 4 печі з викатним подом, які призначені для повільного охолодження слябів з легованих марок сталей.

Адъюстаж служить для обробки слябів деяких марок сталей. Обробка полягає в сповільненому охолоджуванні в термічних печах з подом викочування, рихтуванню поверхні на пресах, зачистці поверхні вогняними різаками та абразивними кругами. Частина слябів йде на склад, а частина поступає в ЦГПТЛ для подальшої прокатки на стані 1680.

Сляби непридатні за якістю поверхні складуються на складі для подальшої зачистки в холодному стані. Після зачистки сляби прямують в методичні печі ЦГП для нагріву перед подальшою обробкою на стані НТЛС 1680.

## 1.2. Технічна характеристика обладнання стана

Слябінг є універсальним реверсивним станом, який має горизонтальні і вертикальні валки. На слябінгу встановлено 14 груп нагрівальних колодязів. При розташуванні їх в один ряд, як зазвичай практикувалося на блюмінгах і слябінгах, довжина шляху злитковоза в один кінець досягає 220 м.

Все обладнання слябінга можна розділити на п'ять ділянок:

1. Приймальну ділянку стану, що складається з двох прийомних рольгангів, стаціонарного опрокидувача, транспортних рольгангів і поворотного пристрою з вагами;
2. Головну лінію з пов'язаними з нею робочими рольгангами і маніпулятором з кантувачем;
3. Ножиці з прилеглими до них рольгангами, штовхачем обрізі, конвеєром для прибирання обрізі;
4. Хвостову ділянку стану, що складається з механізмів для таврування, зважування та прибирання слябів.

Головна лінія стану складається з двовалкової робочої кліті з горизонтальними валками і розташованої перед нею двовалкової кліті з вертикальними валками.

Привід кожного горизонтального валка здійснюється від електродвигуна потужністю 7200кВт через шпиндель без шестерінчатої кліті.

Відстань між горизонтальними валками регулюється від 80 до 900 мм, швидкість підйому валків 150 мм/с, оберти валків регулюються в межах +/- 53-0-53 об/хвил.

Кліті вертикальних валків: діаметр валків 700мм і довжина бочки 1150 мм.

Привід вертикальних валків здійснюється від 4-х електродвигунів, потужністю 1250кВт кожен через циліндровий редуктор з передатним числом -3,744.

Відстань між валками від 1800 до 720мм; швидкість переміщення валків 64,8мм/с; оберти валків регулюються у діапазоні +/- 78-0-78 об/хв.

Регулювання співвідношення обертів горизонтальних і вертикальних валків виконується по спеціальній електричній схемі.

Стан обладнаний маніпулятором і кантувачем.

Призначення маніпулятора - точна установка зливка по осі прокату і вирівнювання розкату.. Механізм для установки верхнього валка забезпечує підйом його на 1750 мм зі швидкістю 75-150 мм/с. Робоча кліт'я з вертикальними валками має валки діаметром 900 мм з довжиною бочки 1150 мм. Для використання всієї бочки валків вони виконані так, що їх можна перевертати при перевалці, завдяки чому значно збільшується термін служби валків. Привід вертикальних валків здійснюється від одного електродвигуна постійного струму потужністю 2200 кВт. Механізм установки вертикальних валків забезпечує зазор між валками в межах 600-2150 мм. Швидкість установки валків регулюється в межах 40-80 мм/с.

Ножиці для різання гарячих слябів мають максимальне зусилля різання 25 МН і ширину ножів 2100 мм.

Пересувний упор призначений для фіксації розкату при різанні на сляби наступних розмірів:

- товщина сляба – 80 - 230мм;
- ширина сляба – 720 - 1550мм;
- довжина сляба – 1800 - 4700мм;
- швидкість пересування каретки - 0,12м/с.

Максимальні розміри перетину розкату, що допускається для різання на ножицях приведені в таблиці 2.

Таблиця 1.1 – Максимальні розміри перетину розкату, що допускається для різання на ножицях

| Марка сталі                              | Максимальні розміри перетину |               |
|--|------------------------------|---------------|
|  | товщина<br>мм.               | ширина<br>мм. |
| 08пс (кп), 08Ю, Ст0, Ст5гпс.             | 200                          | 1500          |
| 10, 15, 20, 25, 30, 15к, 20к, Ст0, Ст15. | 200                          | 1420          |
| 12ГС, 16ГС, 09Г2, 08ГСЮТ, 08ГЮФ.         | 170                          | 1400          |
| 45, 55, 60С2, 70Х, 65Г, 60Г, 70Г..       | 160                          | 1400          |

За ножицями на рольгангу з вмонтованими в нього автоматичними вагами сляби зважуються і потім можуть рухатися за двома напрямками: безпосередньо в ЦГПТЛ без проміжного нагріву; до методичних печей для нагріву і потім на стан ЦГПТЛ для подальшої прокатки.

Штовхачі слябів збиральних пристрій, крім того, служать для просування стопи слябів зі штабелючих пристрій на стаціонарні стелажі для гарячих слябів.

Обладнання для прибирання слябів. Для зштовхування слябів з відвідного рольганга і укладання їх в стопи встановлено два зіштовхувача обладнаних 8-ма пальцями кожен.

Робочий хід зіштовхувача - 4400мм. Швидкість - 0,56 м/с, максимальне зусилля штовхання – 40 т. Привід здійснюється від двох електродвигунів потужністю 96кВт через черв'ячний редуктор і зубчаті рейки.

Штабелючий пристрій призначений для укладання слябів в стопи. Найбільша висота стопи дорівнює 800 мм, а маса досягає 30 т.

Штабелючий пристрій являє собою підйомний стіл, переміщуваний двома вертикальними гвинтами. Для передачі слябів в другій проліт складу встановлено спеціальний візок вантажопідйомністю 50 т.

### **1.3. Сортамент стана і марки сталі**

Слябінг, високопродуктивний прокатний стан, призначений для обтиску великих зливків (масою до 45 т) в великі плоскі заготовки - сляби. Слябінг - вузькоспеціалізований стан з двома парами валків - горизонтальними і вертикальними; встановлюється на металургійних заводах, в прокатних цехах в яких є високопродуктивні листові стани.

Тип, розміри і маса зливків, а також мінімальна і максимальна ширина слябів, що прокатуються з кожного типу зливка, приведені в таблиці 3.

Зовнішній вигляд зливків повинен задовольняти СТП 226.04.24, а під час поступання зливків з інших заводів – міжзаводським технічним умовам на постачання зливків.

Початковий метал – вуглецева, низьколегована і високовуглецева сталь. Хімічний склад сталі повинен відповідати ГОСТ, ТУ або внутрішньозаводським технічним умовам

У дипломному проекті розглянута сталь 15kp. 15kp – конструкційна вуглецева якісна сталь. Використовується у виготовлені елементів трубних з'єднань, штуцерів, вилок та інших деталей котлотурбобудівництва, що працюють при температурах від -40 до 425 ° С; після цементації і ціанування - деталі, від яких потрібна висока твердість поверхні і невисока міцність серцевини (кріпильні деталі, осі, важелі та ін. деталі).

Хіміко-термічно оброблена сталь 15kp застосовується для виготовлення кріпильних деталей, осей, важелів та інших деталей, до яких пред'являються вимоги високої поверхневої твердості при невисокій міцності серцевини.

Сталь схильна до старіння.

Таблиця 1.2 – Хімічний склад сталі 15kp

| C           | Si      | Mn         | Ni     | S       | P        | Cr      | Cu     | As      |
|-------------|---------|------------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|
| 0.12 - 0.19 | до 0.07 | 0.25 - 0.5 | до 0.3 | до 0.04 | До 0.035 | до 0.25 | до 0.3 | до 0.08 |

Таблиця 1.3 – Механічні властивості сталі 15kp згідно з ГОСТ 1050-2013

| Межа<br>плинності,<br>$\sigma_{0,2}$ , МПа | Тимчасовий опір<br>роздріву, $\sigma_b$ , МПа | Відносне<br>подовження при<br>роздріві, $\delta_5$ , % | відносне<br>звуження, $\psi$ ,<br>% |
|--|---|--|-------------------------------------|
| > 205                                      | > 350   | > 29   | > 55                                |

Таблиця 1.4 – Ударна в'язкість сталі 15kp

| Ударна в'язкість сталі 15kp (Дж/см <sup>2</sup> ) |           |           |           |           |                    |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| T= +20 °C   | T= -20 °C | T= -30 °C | T= -40 °C | T= -50 °C | стан поставки      |
| 274   | 108       | 59        | 34        | 20        | Після нормалізації |

Твердість матеріалу: НВ 10 -1 = 143 МПа

Температура прокатки: °С: початку 1300, кінця 700. Охолодження на повітрі

Температура критичних точок:  $Ac_1 = 735$ ,  $Ac_3$  (Асм) = 863,  $Ar_3$  (Арм) = 840,  $Ar_1 = 685$

Зварюваність матеріалу: без обмежень. Способи зварювання: РДС, АДС під флюсом і газовим захистом, КТС.

Флокеночутливість: не чутлива.

Схильність до відпускної крихкості: не схильна.

Оброблюваність різанням: в гарячекатаному стані при НВ 143 і  $\sigma_b = 450$  МПа, До  $v$  тв. спл = 1,8

Марки сталі, що рекомендуються, залежно від групи міцності для листа завтовшки до 3,9 мм і класу міцності для листа завтовшки до 10 мм приведені в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 – Сортамент зливків, що прокатуються на стані слябінг

| Тип зливка  | Перетин зливка, мм |          | Висота зливка, мм | Маса зливка, т | Ширина прокатуваних слябів, мм |
|---|--------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------|
|   | верх               | низ      |                   |                |                                |
| <b>Кипляча, напівспокійна і нестаріюча сталь</b>  |                    |          |                   |                |                                |
| XV  | 720x960            | 780x1000 | 2300              | 11,9           | 850-930                        |
| 1Б  | 720x1170           | 780x1200 | 2300              | 13,4           | 970-1160                       |
| 2Б  | 720x1350           | 780x1400 | 2350              | 16,0           | 1170-1360                      |
| 4А  | 720x1570           | 780x1600 | 2300              | 17,7           | 1370-1520                      |
| <b>Спокійна, низьколегована і високолегована сталь<br/>(зливки з прибутковими надставками)</b>    |                    |          |                   |                |                                |
| XV  | 780x1000           | 720x960  | 3100              | 14,4           | 850-960                        |
| <b>Спокійна і низьколегована сталь, зливки зі вставками з ЖСС<br/>(без прибуткових надставок)</b> |                    |          |                   |                |                                |
| 1Б  | 720x1170           | 780x1200 | 2450              | 14,0           | 970-1160                       |
| 2Б  | 720x1350           | 780x1400 | 2450              | 16,3           | 1170-1360                      |
| A   | 720x1570           | 780x1600 | 2450              | 18,6           | 1370-1400 нл.<br>1370-1420 сп. |

Продовження таблиці 1.5.

| Спокійна високовуглецева сталь<br>(зливки з прибутковими надставками)                    |          |          |      |      |           |
|--|----------|----------|------|------|-----------|
| IX   | 640x990  | 580x942  | 2650 | 11,0 | 870-950   |
| X  | 640x1100 | 580x1065 | 2650 | 11,8 | 960-1050  |
| XI   | 640x1220 | 580x1196 | 2650 | 13,0 | 1060-1170 |
| XII  | 640x1340 | 580x1305 | 2650 | 14,7 | 1180-1290 |
| XIII   | 640x1480 | 580x1436 | 2650 | 16,2 | 1300-1400 |
| Спокійна високовуглецева сталь, зливки зі вставками з ЖСС<br>(без прибуткових надставок) |          |          |      |      |           |
| 1Б   | 720x1170 | 780x1200 | 2450 | 14,0 | 970-1160  |
| 2Б   | 720x1350 | 780x1400 | 2450 | 16,3 | 1170-1360 |
| 4А   | 720x1570 | 780x1600 | 2450 | 18,6 | 1370-1400 |
| Примітка – перетин зливків прийнятий номінальним внутрішнім розмірам виливниць.          |          |          |      |      |           |

Таблиця 1.6 – Марки сталей і розподіл їх по групах залежно від режиму нагріву злитків

| Група сталей за нагрівом зливків | Марка сталі                                    | Хімічний склад по ГОСТ, ТУ, внутрішньозаводським нормам |
|----------------------------------|--|---|
| I                                | 08пс(кп), 10пс(кп), 15пс(кп), 20пс(кп)         | ГОСТ 1050-88  |
|                                  | 08пс(кп), 08пс(кп) г/к, 08пс(кп) г/к           | ГОСТ 9045-93  |
|                                  | 08пс(кп) для КРКЗ                              | За внутрішньозаводським                                 |
|                                  | 08пс(кп) для прокату на жерсть                 | и   |
|                                  | 08псН, 15псН                                   | нормами   |
|                                  | 08Ю  | ГОСТ 9045-93  |
|                                  | 08Ю для облицювання                            | По внутр ТУУ 14-4-458-99                                |
|                                  | 25пс   | Вим. № 1  |
|                                  | Ст 0пс(кп), Ст1пс(кп), Ст2пс(кп) для всіх груп | 03.02.2010  |
|                                  |  | За заводськими нормами                                  |

Продовження таблиці 1.6.

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | Ст3пс(кп) для всіх груп<br>Ст4пс(кп) для всіх груп           |   |
|     | Ст3гпс, Ст5гпс   | ДСТУ 2651-2005<br>(ГОСТ 380-2005)                 |
| II  | 10, 15, 20, 25, 30   | ГОСТ 1050-88<br>Вим. № 1                          |
|     | 15К, 20К<br>Ст0, Бст0,ст2сп для всіх груп                    | ГОСТ 5520-2017<br>ДСТУ 2651-2005                  |
|     | Ст3сп для всіх груп<br>Ст4сп для всіх груп<br>Ст15сп мідиста | (ГОСТ 380-2005)<br>ТУУ 14-2-1241-2000<br>Вим. № 1 |
|     | 12ГС   | ГОСТ 19281-89<br>Вим. № 1                         |
| III | 15К, 20К<br>Ст0, Бст0,ст2сп для всіх груп                    | ГОСТ 5520-2017<br>ДСТУ 2651-2005                  |
|     | 09Г2С, 10Г2, 10Г2А   | ГОСТ 4543-2016<br>Вим. № 1-5                      |
|     | 17ГС, 17ГІС  | ТУ, ГОСТ 19281-89<br>Вим. № 1                     |
|     | 09Г2Т  | ТУ У 27.3-00190319-1313-2004 17.06.2009           |
| IV  | Ст5сп для всіх груп  | ГОСТ 380-94                                       |
|     | 07ГСЮФ, 08ГСЮТ, 08ГСЮФ                                       | ТУ У 27.1.4-516-2002<br>01.06.2007                |
|     | 08ГЮТ, 08ЮТ, 08ГЮФ   | ТУ 14-226-135-93<br>Вим. № 1-4 01.04.2009         |
|     | 09Г2СЮЧ, 09ХГ2СЮЧ  | ТУ 14-15-307-93<br>Вим. № 1-4 01.07.2005          |
| V   | 60С2А, Ст45, Ст55  | ГОСТ 1050-88<br>Вим. № 1                          |
|     | Ст65г, Ст60с2  | ГОСТ 14959-7<br>Вим. № 1-6                        |
|     | 70Х  | ТУ 14-143-250-77<br>Вим № 4-17 01.01.2010         |

#### 1.4. Технологічний процес прокатки

Стан слябінг 1150 призначений для прокатки слябів різних розмірів. Зливки, нагріті в нагрівальних колодязях, передаються кліщовими кранами в

люльку зливковоза і люльку причіпного візка, за допомогою якого зливки транспортується до приймального упору. Зливки з люльки зливковоза укладываються на приймальний рольганг, а зливки з люльки причіпного візка за допомогою кліщового крана встановлюються в люльку стаціонарного перекидача для подальшої їх укладання на приймальний рольганг. Зливки по прийомному рольгангу транспортується на поворотний стіл, за допомогою якого вони можуть повернутися в горизонтальному положенні на 180°. Таким чином в залежності від технології прокатки зливки можуть бути задані в універсальну кліті донною або головною частиною. Від столу до робочої кліті зливки передаються транспортними рольгангами. Транспортування зливків в робочу кліті ведеться за допомогою рольгангів, змонтованих перед і за кліттю, і маніпулятора з кантувачем.

Прокатка злитків в універсальній кліті виконується згідно встановленого режиму прокатки для даної марки сталі. Прокатка відбувається за допомогою робочих рольгангів, змонтованих перед і за кліттю, і маніпулятора з кантователем.

Після прокатки на стані розкат по транспортному рольгангу передається до ножиць, центрується лінійками по осі лінії прокатки, при необхідності клеймується клеймувачем в бічну грань і задається в ножиці для обрізки переднього кінця, порізу на мірні довжини і обрізки заднього кінця. Різка розкату на мірні довжини забезпечується пересувним упором.

Обрізь від ножиць забирається за допомогою конвеєру і передається в скрапній проліт для завантаження в залізничні вагони.

Готові сляби по транспортному рольгангу передаються транзитом в цех гарячої прокатки тонкого листа до стану 1680, розташованому за слябінгом в одну прокатну лінію. Сляби, призначені для обробки, подаються на штабелювальні столи за допомогою штовхачів. Зі штабелювальних столів столів сляби передаються електромостовими кранами на склад для їх обробки. Після обробки сляби кранами передаються на штабелювальні столи для їх подачі в нагрівальні печі тонколистового стану.

## 1.5. Аналіз недоліків роботи обладнання стану

Подальше зростання виробництва слябінга в даний час обмежується:

1) недостатньою потужністю нагрівальних засобів, що викликає крім обмеження обсягу виробництва, затримку злитків перед посадкою в колодязі, а отже - перевитрати палива, затримку охолодження виливниць, збільшення кількості виливниць і розливних складів, що знаходяться в обігу;

2) наявністю чотирьох колодязних кранів з малою вантажопідйомністю

$Q = 20\text{t}$  не дозволяє збільшувати вагу злитка. Один з чотирьох кранів велику частину часу зайнятий на обслуговуванні ремонтів нагрівальних колодязів. Кран № 62 через великий фізичний знос систематично знаходиться на ремонтах;

3) недостатньою продуктивністю одного зливковоза для подачі зливків від нагрівальних колодязів до стану. Він рухається вздовж фронту всіх нагрівальних колодязів зі швидкістю до 5,6 м / с, не забезпечує максимальну годинну продуктивність стану. Злитковоз через низку конструктивних недоліків не забезпечує нормальну роботу і викликає часті простої стану;

4) двигуни головного приводу стану не дозволяють інтенсифікувати режим обтиснень в горизонтальній кліті стану;

5) кантувач має ряд конструктивних недоліків і не забезпечує нормальну роботу;

6) високим ступенем зношеності і недостатньою потужністю ножиць для різання розкату високоміцьких сталей;

7) низькою продуктивністю засобів для прибирання обрізків від ножиць в скрапний проліт;

8) недостатньою продуктивністю існуючого обладнання складу слябів (штабелюючих пристройів і кранів);

9) недостатня міцність і жорсткість корпусу редуктора вертикальних валків;

10) швидке зношування бронзових гайок натискних гвинтів.

## 1.6. Заходи щодо усунення недоліків

Одним із способів прискорити темп прокатки слябінга полягає в зменшенні пауз виникають між злитками. На комбінаті "Запоріжсталь" злитки, нагріті до температури прокатки, з нагрівальних колодязів кліщовим краном подаються на зливковоз, який підвозить їх до приймального рольгангу слябінга і укладає на ролики. Потім злиток по рольгангу подається до робочої кліті стану.

Заходом, що полегшує роботу зливковоза, є введення в будівлю нагрівальних колодязів приймального рольганга слябінга з установкою на ньому стаціонарного перекидача, вбудованого в приймальний рольганг і укладають злитки на ролики рольганга по осі прокатки . Також злитки можуть подаватись на опрокидувач за допомогою кліщового крана, минаючи зливковоза.

Переваги лінії комбінату "Запоріжсталь" з зливковоза у якого складна конструкція механізму перекидання:

- 1) лінія з одним зливковоза займає менші виробничі площини;
- 2) можливість кантування злитка в момент руху самого зливковоза;
- 3) введення приймального рольганга в будівлю нагрівальних колодязів зменшує пробіг зливковоза, а установка на рольгангу стаціонарного перекидача дозволяє здійснити подачу злитків з перших груп колодязів на приймальний рольганг кліщовими кранами, що також полегшує роботу зливковоза.

Недоліки цієї лінії:

- 1) швидкість зливкоподачі не висока введе витрати часу на повернення зливковоза на вихідну точку.

У нових великих цехах, продуктивність яких становить 5,0-5,5 млн.т / рік застосовують так звану кільцеву зливкоподачу, при якій по замкнутому витягнутому кільцю безперервно рухаються чотири зливковоза. За допомогою колодязного кліщового крана нагріте злиток укладається на раму зливковоза в горизонтальному положенні; в цьому ж положенні у закругленого ділянки

рейкового шляху, розташованого збоку від приймального рольганга, злиток за допомогою стаціонарного бокового штовхача стикається з рами зливковоза і подається на ролики приймального рольганга. Прямі ділянки розташовані уздовж фронту нагрівальних колодязів. При підході до закругленої передньої ділянці шляху зливковоз зупиняється, і зливок за допомогою бокового стаціонарного штовхача укладається на ролики приймального рольганга.

Переваги описаної конструкції стаціонарного бокового штовхача:

- 1) простота конструкції (відсутність люльки-перекидача зі складним шатунно-кривошипним механізмом) і надійність в експлуатації, необхідної для безперебійної роботи;
- 2) невелика маса зливковоза і невелика витрата електроенергії;
- 3) можливість включення в автоматичний цикл кільцевої подачі зливків декількома зливковозами, а значить підвищення продуктивності;
- 4) можливість укладання зливків на платформу в горизонтальному положенні, відповідному положенню злитка при транспортуванні його рольгангом до стану для прокатки.

Як і будь-якої конструкції, даний спосіб має недоліки:

- 1) конструкції з кільцевим рухом зливковозів значно збільшує виробничу площину;

На слябінгу конструкції НКМЗ для кільцевої зливкоподачі застосований зливковоз комбінованого типу: колодязних кліщовим краном злиток встановлюється на люльку в вертикальному положенні. При підході до приймального рольгангу люлька зі злитком за допомогою гідроприводу повертається на 90 навколо осі вала; при цьому злиток укладається на горизонтальну раму зливковоза і потім бічним зіштовхувачем стикається на приймальний рольганг.

Переваги даної конструкції:


- 1) можливість включення в автоматичний цикл кільцевої подачі зливків декількома зливковозами, а значить підвищення продуктивності;
- 2) можливість укладання зливків на платформу в горизонтальному положенні, відповідному положенню злитка при транспортуванні його рольгангом до стану для прокатки.

Недоліки конструкції зливковоза НКМЗ:

- 1) конструкції з кільцевих рухом зливковозів значно збільшує виробничу площину;

Також на МК Запоріжсталь застосовують стаціонарні перекидачі, які теж є механізмом подачі зливків на приймальний рольганг. Слід зауважити, що стаціонарний перекидач, як говорилося вище, призначений для полегшення роботи зливковоза з кривошипно - шатунним механізмом перекидання злитків.

Пропозиції по модернізації приймальної частини стана 1150 і опис проекту модернізації.

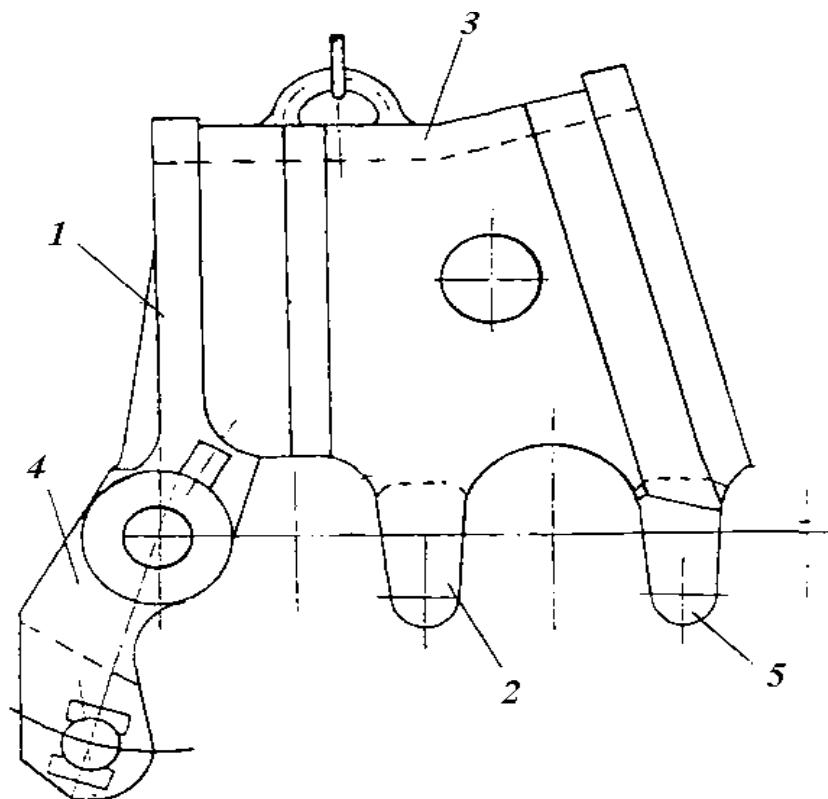

1 - перша складова коромисла; 2,5 - зуб; 3 - стінка; 4 - друга складова коромисла

Рисунок 1.6 – Люлька перекидача до реконструкції

Пропозиції по модернізації приймальної частини стана 1150 спрямовані на те, щоб зменшити паузи зливкоподачі при прокатці, виключити простой стану, пов'язані з витратами часу на проведення поточних ремонтів поворотного столу.

Відповідно до вище перелічених недоліків пропонується наступна альтернатива - зміна геометрії люльки стаціонарного перекидача.

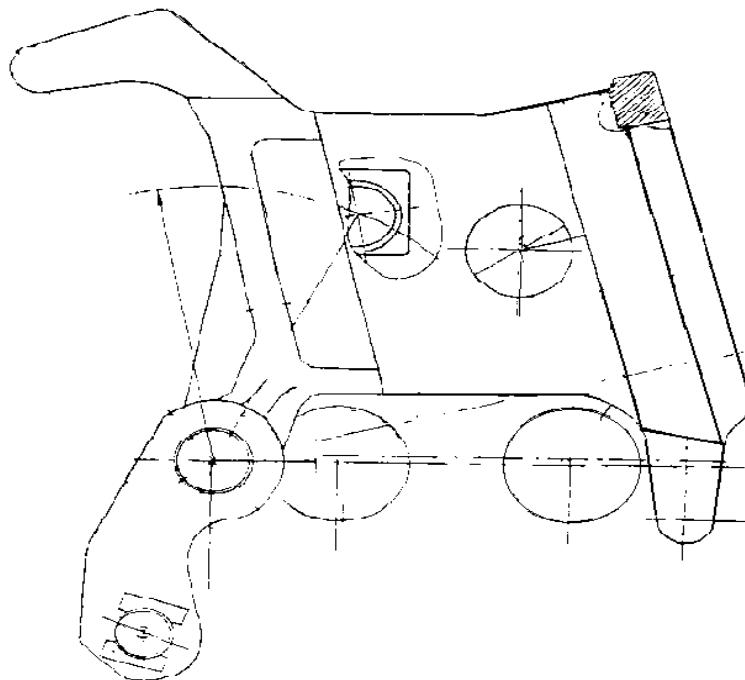


Рисунок 1.7 – Люлька перекидача після реконструкції

Мета зміни геометрії люльки стаціонарного перекидача в тому, щоб нова конструкція перекидача дозволяла кантувати злиток як в сторону стану, так і в бік колодязів; і таким чином розвантажити роботу поворотного столу. На малюнку 2.2 представлена схема дії люльки. Як видно з малюнка кантування злитка можливо тільки в одному напрямку (в бік кліті).

Відсікаючи зуб 2 і видалення стінки 3, в чинній колисці і додаючи зуб, отримуємо нову геометрію. Різниця в геометрії незначна, але важлива. На рисунку 2.3 представлена конструкція, яка могла б кантувати злиток і в сторону нагрівальних колодязів. Відбувається це в такий спосіб. Злиток краном ставиться в отвір утворився після видалення стінки 3. Перекидач Канта злиток в сторону колодязів. Це дозволить здійснювати розворот злитка без долі поворотного столу.

Слід врахувати, що видаляється стінка в діючій моделі, а це значить, що вага люльки значно зменшиться. Така обставина надалі може принести

економічну вигоду в плані зменшення потужності електродвигуна цього механізму.

Таким чином при ТО і Р поворотного столу, розворот злитків може здійснювати стаціонарний перекидач.

Також для підвищення температури злитків перед прокаткою рекомендується встановити екран, описаний в п. 2.2.

Дослідження впливу профілю валків на перебіг металу при прокатці слябів і розробка заходів з метою зниження кінцевого обрізу металу.

Однією з особливостей прокатки на слябінг 1150 є деформування металу вертикальними валками, що приводить до обладнання фігурних решт у вигляді «риб'ячого хвоста», що сприяє збільшенню витрати металу.

Зменшення довжини «риб'ячого хвоста» на слябінгу забезпечується за рахунок застосування горизонтальних валків з опуклим профілем бочки.

При деформації такими валками збільшується в кожному проході подовження середніх по ширині ділянок розкату в порівнянні з деформацією циліндричними валками.

В результаті цього в останньому проході різниця в довжині розкату на бічних ділянках і в середині зменшується, обумовлюючи зменшення довжини «риб'ячого хвоста».

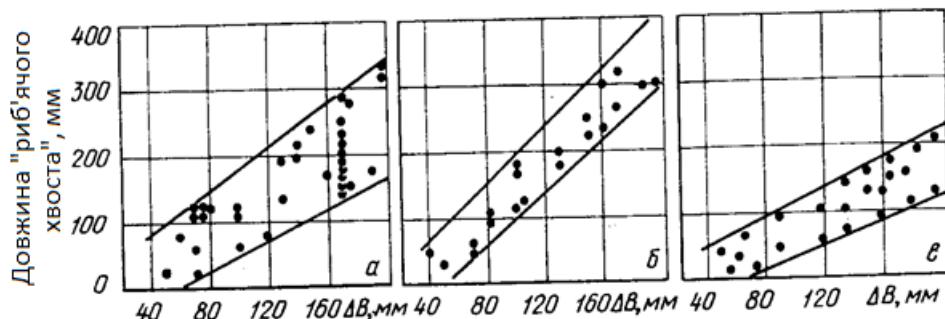


Рисунок 1.–8 Довжина «риб'ячого хвоста» при прокатці слябів в залежності від в циліндричних валках (а, б) і з одним опуклим (в) валком.

При випробуванні трьох комплектів валків з діаметральної опуклістю 4-5 мм встановлювали в нижнє положення. Верхні валки виготовляли з циліндричним профілем бочки.

Вимірювання профілювання валків певним чином позначилося на поперечному перерізі прокатних слябів. При прокатці в циліндричних валках 52 тис. Т. Металу товщина слябів в середині ширини на 2 - 3,5 мм менше, ніж товщина на крайках. В кінці кампанії циліндричних валків (після прокатки 194 тис. Т.) Поперечний переріз сляба має опуклу форму, причому поперечна різнатовщинність досягає 4 - 6 мм.

При прокатці з опуклим нижнім валком протягом всієї кампанії служби валків поперечний переріз сляба маєувігнуту форму.

За рахунок застосування опуклого валка різниця в товщині сляба на крайках і в середині, в порівнянні з прокаткою в циліндричних валках, в початок кампанії збільшилася на 2 - 3 мм, а в кінці кампанії (після прокатки 306 тис. т.) зменшилася на 4-6 мм.

В результаті виконаної реконструкції при установці злитків в новий стаціонарний перекидач пауза між злитками під час прокатки скорочується. Відповідно скорочується час прокатки зливків. Це призводить до підвищення продуктивності слябінга, і відповідно ЦГПТЛ.

Також через зменшення часу проведеного на приймальному рольгангу підвищується температура злитків і отже зменшуються енергосилові параметри (розрахунок наведено нижче). Це призводить до зниження витрати електроенергії. До зниження витрат на енергоресурси веде і скорочення часу роботи поворотного столу.

## **1.7. Зниження розходу металу за рахунок використання нових типів зливків**

Запропоновані зливки типа 2С мають, у порівнянні зі стандартними зливками типа 2Б, збільшену висоту та ширину, що дозволяє підвищити вихідну масу зливка з 18 т до 22 т.

При стандартному процесі прокатки фактична величина обрізі при прокатці зливків типа 2Б і 2С залишається однаковою, а при використанні зливків підвищеної маси знижується величина розхідного коефіцієнта, що дозволить збільшити вихід годного у порівнянні з прокаткою стандартних зливків. Так, при

прокатці зливків 2Б витратний коефіцієнт буде дорівнювати 1,25, а при прокатці зливків типу 2С витратний коефіцієнт буде дорівнювати 1,18.

На ряду з запропонованими новими типами зливків в проекті пропонується зменшити обрізь за рахунок використання обтисків в вертикальних валках при прокатці зливків збільшеної ширини.

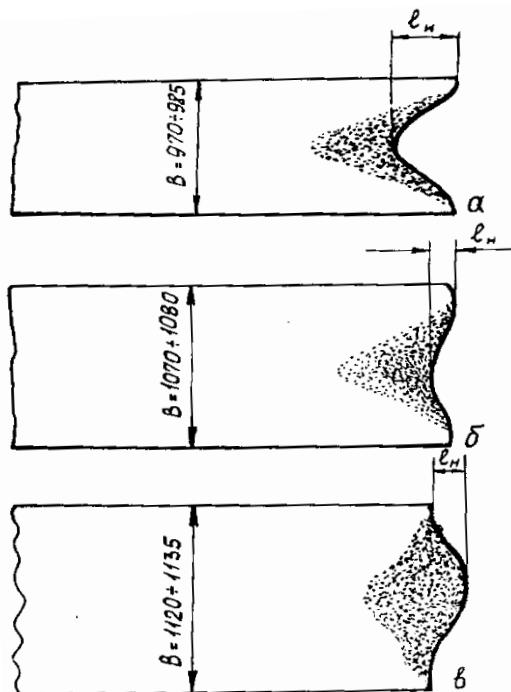


Рисунок 1.9 – Довжина і форма переднього кінцевого розкату при прокатці зливків різної ширини.

Внаслідок збільшення висоти і ширини зливків знижується довжина утворення «риб'ячого хвоста», завдяки цьому кількість обрізі зменшується, що дозволить збільшити вихід придатного металу.

## 2 ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

### 2.1. Розрахунок режиму обтисків

Вихідні дані:

$$h_0 \times b_0 = 780 \times 1450 \text{ мм}$$

$$h_k \times b_k = 140 \times 1400 \text{ мм}$$

$$L_0 = 2500 \text{ мм}$$

$$D = 1150 \text{ мм}$$

1. Визначаємо катаючий діаметр валків з врахуванням переточки

$$D_k = 0,9 * D \quad (3.1)$$

$$D_k = 0,9 * 1150 = 1035 \text{ мм}$$

2. Визначаємо величину середнього обтиску за прохід, приймаємо кут захоплення  $a = 21^\circ$

$$\Delta h_{cp} = D_k(1 - \cos a) \quad (3.2)$$

$$\Delta h_{cp} = 1035 * (1 - \cos 21) = 68 \text{ мм}$$

Приймаємо  $\Delta h_{cp} = 70 \text{ мм}$

3. Визначаємо величину сумарного обтиску

$$\sum h = h_0 - h_k \quad (3.3)$$

$$\sum h = 780 - 140 = 640 \text{ мм}$$

4. Визначаємо кількість проходів

$$n = \frac{\sum \Delta h}{\Delta h_{cp}} \quad (3.4)$$

$$n = \frac{640}{70} = 9$$

5. Розподіляємо обтиски по проходах

$$\sum \Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2 + \Delta h_3 + \Delta h_4 + \dots + \Delta h_9 \quad (3.5)$$

$$\sum \Delta h = 90 + 85 + 80 + 75 + 70 + 65 + 65 + 55 + 55$$

6. Визначаємо товщину розкату по проходах:

$$h_1 = h_0 - \Delta h_1 = 780 - 90 = 690 \text{ мм} \quad (3.6)$$

$$h_2 = h_1 - \Delta h_2 = 680 - 85 = 605 \text{ мм}$$

$$h_3 = h_2 - \Delta h_3 = 605 - 80 = 525 \text{ мм}$$

$$h_4 = h_3 - \Delta h_4 = 525 - 75 = 450 \text{ мм}$$

$$h_5 = h_4 - \Delta h_5 = 450 - 70 = 380 \text{ мм}$$

$$h_6 = h_5 - \Delta h_6 = 380 - 65 = 315 \text{ мм}$$

$$h_7 = h_6 - \Delta h_7 = 315 - 65 = 250 \text{ мм}$$

$$h_8 = h_7 - \Delta h_8 = 250 - 55 = 195 \text{ мм}$$

$$h_9 = h_8 - \Delta h_9 = 195 - 55 = 140 \text{ мм}$$

7. Визначаємо поширення по проходах:

$$\Delta b_1 = 0.35 * \frac{\Delta h_1}{h_0} * \sqrt{R * \Delta h_1} = 0.35 * \frac{90}{780} * \sqrt{575 * 90} = 10 \text{ мм} \quad (3.7)$$

$$\Delta b_2 = 0.35 * \frac{\Delta h_2}{h_1} * \sqrt{R * \Delta h_2} = 0.35 * \frac{85}{690} * \sqrt{575 * 85} = 10 \text{ мм}$$

$$\Delta b_3 = 0.35 * \frac{\Delta h_3}{h_2} * \sqrt{R * \Delta h_3} = 0.35 * \frac{80}{605} * \sqrt{575 * 80} = 10 \text{ мм}$$

$$\Delta b_4 = 0.35 * \frac{\Delta h_4}{h_3} * \sqrt{R * \Delta h_4} = 0.35 * \frac{75}{525} * \sqrt{575 * 75} = 10 \text{ мм}$$

$$\Delta b_5 = 0.35 * \frac{\Delta h_5}{h_4} * \sqrt{R * \Delta h_5} = 0.35 * \frac{70}{450} * \sqrt{575 * 70} = 10 \text{ мм};$$

$$\Delta b_6 = 0.35 * \frac{\Delta h_6}{h_5} * \sqrt{R * \Delta h_6} = 0.35 * \frac{65}{380} * \sqrt{575 * 65} = 10 \text{ мм};$$

$$\Delta b_7 = 0.35 * \frac{\Delta h_7}{h_6} * \sqrt{R * \Delta h_7} = 0.35 * \frac{65}{315} * \sqrt{575 * 65} = 15 \text{ мм};$$

$$\Delta b_8 = 0.35 * \frac{\Delta h_8}{h_7} * \sqrt{R * \Delta h_8} = 0.35 * \frac{55}{250} * \sqrt{575 * 55} = 15 \text{ мм};$$

$$\Delta b_9 = 0.35 * \frac{\Delta h_9}{h_8} * \sqrt{R * \Delta h_9} = 0.35 * \frac{55}{195} * \sqrt{575 * 55} = 20 \text{ мм}.$$

8. Визначаємо величину сумарного поширення

$$\sum \Delta b = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 15 + 15 + 20 = 110 \text{ мм}$$

9. Визначаємо величину сумарного обтиску в вертикальних клітях

$$\sum \Delta h_b = b_0 - b_k + \sum \Delta b = 1450 - 1400 + 110 = 160 \text{ мм} \quad (3.8)$$

10. Розподіляємо обтиск в вертикальних клітях:

$$\sum \Delta h_b = 25 + 25 + 25 + 25 + 20 + 10 + 10 + 10 + 10$$

11. Визначаємо ширину розкату в кожному проході

$$b_1 = b_0 - \Delta h_b + \Delta b_1 = 1450 - 25 + 10 = 1435 \text{ мм} \quad (3.9)$$

$$b_2 = b_1 - \Delta h_b + \Delta b_2 = 1435 - 25 + 10 = 1420 \text{ мм}$$

$$b_3 = b_2 - \Delta h_b + \Delta b_3 = 1420 - 25 + 10 = 1405 \text{ мм}$$

$$b_4 = b_3 - \Delta h_b + \Delta b_4 = 1405 - 25 + 10 = 1390 \text{ мм}$$

$$b_5 = b_4 - \Delta h_b + \Delta b_5 = 1390 - 20 + 10 = 1380 \text{ мм}$$

$$b_6 = b_5 - \Delta h_b + \Delta b_6 = 1380 - 10 + 10 = 1380 \text{ мм}$$

$$b_7 = b_6 - \Delta h_b + \Delta b_7 = 1380 - 10 + 15 = 1385 \text{ мм}$$

$$b_8 = b_7 - \Delta h_b + \Delta b_8 = 1385 - 10 + 15 = 1390 \text{ мм}$$

$$b_9 = b_8 - \Delta h_b + \Delta b_9 = 1390 - 10 + 20 = 1400 \text{ мм}$$

12. Визначаємо площини поперечного перетину по проходах

$$F_1 = h_1 * b_1 = 690 * 1435 = 990150 \text{ мм}^2 \quad (3.10)$$

$$F_2 = h_2 * b_2 = 605 * 1420 = 859100 \text{ мм}^2$$

$$F_3 = h_3 * b_3 = 525 * 1405 = 737625 \text{ мм}^2$$

$$F_4 = h_4 * b_4 = 450 * 1390 = 625500 \text{ мм}^2$$

$$F_5 = h_5 * b_5 = 380 * 1380 = 524400 \text{ мм}^2$$

$$F_6 = h_6 * b_6 = 315 * 1380 = 434700 \text{ мм}^2$$

$$F_7 = h_7 * b_7 = 250 * 1385 = 346250 \text{ мм}^2$$

$$F_8 = h_8 * b_8 = 195 * 1390 = 271050 \text{ мм}^2$$

$$F_9 = h_9 * b_9 = 140 * 1400 = 196000 \text{ мм}^2$$

13. Визначаємо витягування по проходах

$$\mu_1 = \frac{F_0}{F_1} = \frac{1131000}{990150} = 1,14 \quad (3.11)$$

$$\mu_2 = \frac{F_1}{F_2} = \frac{990150}{859100} = 1,15$$

$$\mu_3 = \frac{F_2}{F_3} = \frac{859100}{737625} = 1,16$$

$$\mu_4 = \frac{F_3}{F_4} = \frac{737625}{625500} = 1,18$$

$$\mu_5 = \frac{F_4}{F_5} = \frac{625500}{524400} = 1,19$$

$$\mu_6 = \frac{F_5}{F_6} = \frac{524400}{434700} = 1,2$$

$$\mu_7 = \frac{F_6}{F_7} = \frac{434700}{346250} = 1,25$$

$$\mu_8 = \frac{F_7}{F_8} = \frac{346250}{271050} = 1,27$$

$$\mu_9 = \frac{F_8}{F_9} = \frac{271050}{196000} = 1,38$$

14. Визначаємо довжину розкату по проходах

$$l_1 = l_0 * \mu_1 = 2500 * 1,14 = 2850 \text{ мм} \quad (3.12)$$

$$l_2 = l_1 * \mu_2 = 2850 * 1,15 = 3280 \text{ мм}$$

$$l_3 = l_2 * \mu_3 = 3280 * 1,16 = 3800 \text{ мм}$$

$$l_4 = l_3 * \mu_4 = 3800 * 1,18 = 4480 \text{ мм}$$

$$l_5 = l_4 * \mu_5 = 4480 * 1,19 = 5330 \text{ мм}$$

$$l_6 = l_5 * \mu_6 = 5330 * 1,2 = 6400 \text{ мм}$$

$$l_7 = l_6 * \mu_7 = 6400 * 1,25 = 8000 \text{ мм}$$

$$l_8 = l_7 * \mu_8 = 8000 * 1,27 = 10160 \text{ мм}$$

$$l_9 = l_8 * \mu_9 = 10160 * 1,38 = 14020 \text{ мм}$$

15. Визначаємо кути захвату по проходах

$$a_1 = \sqrt{\frac{\Delta h_1}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{90}{575}} * 57,3 = 22^\circ \quad (3.13)$$

$$a_2 = \sqrt{\frac{\Delta h_2}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{85}{575}} * 57,3 = 22^\circ$$

$$a_3 = \sqrt{\frac{\Delta h_3}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{80}{575}} * 57,3 = 21^\circ$$

$$a_4 = \sqrt{\frac{\Delta h_4}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{75}{575}} * 57,3 = 20^\circ$$

$$a_5 = \sqrt{\frac{\Delta h_5}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{70}{575}} * 57,3 = 19^\circ$$

$$a_6 = \sqrt{\frac{\Delta h_6}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{65}{575}} * 57,3 = 18^\circ$$

$$a_7 = \sqrt{\frac{\Delta h_7}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{65}{575}} * 57,3 = 18^\circ$$

$$a_8 = \sqrt{\frac{\Delta h_8}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{55}{575}} * 57,3 = 17^\circ$$

$$a_9 = \sqrt{\frac{\Delta h_9}{R}} * 57,3 = \sqrt{\frac{55}{575}} * 57,3 = 17^\circ$$

За результатами розрахунків складаємо підсумкову таблицю

Таблиця 2.1-Результати розрахунків режиму обтисків

| <b>№<br/>з\P</b> | <b><math>h_0</math>,<br/>мм</b> | <b><math>b_0</math>,<br/>мм</b> | <b><math>h_1</math>,<br/>мм</b> | <b><math>b_1</math>,<br/>мм</b> | <b><math>\Delta h</math>,<br/>мм</b> | <b><math>\Delta b</math>,<br/>мм</b> | <b><math>\Delta h_b</math>,<br/>мм</b> | <b><math>l_0</math>,<br/>мм</b> | <b><math>l_1</math>,<br/>мм</b> | <b><math>F</math>,<br/>мм<sup>2</sup></b> | <b><math>\mu</math></b> | <b><math>a^\circ</math></b> |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1                | 780                             | 1450                            | 690                             | 1435                            | 90                                   | 10                                   | 25                                     | 2500                            | 2850                            | 990150                                    | 1,14                    | 22                          |
| 2                | 690                             | 1435                            | 605                             | 1420                            | 85                                   | 10                                   | 20                                     | 2850                            | 3280                            | 859100                                    | 1,15                    | 22                          |
| 3                | 605                             | 1420                            | 525                             | 1405                            | 80                                   | 10                                   | 20                                     | 3280                            | 3800                            | 737625                                    | 1,16                    | 21                          |
| 4                | 525                             | 1405                            | 450                             | 1390                            | 75                                   | 10                                   | 20                                     | 3800                            | 4480                            | 625500                                    | 1,18                    | 20                          |
| 5                | 450                             | 1390                            | 380                             | 1380                            | 70                                   | 10                                   | 20                                     | 4480                            | 5330                            | 524400                                    | 1,19                    | 19                          |
| 6                | 380                             | 1380                            | 315                             | 1380                            | 65                                   | 10                                   | 10                                     | 5330                            | 6400                            | 434700                                    | 1,2                     | 18                          |
| 7                | 315                             | 1380                            | 250                             | 1385                            | 65                                   | 15                                   | 10                                     | 6400                            | 8000                            | 346250                                    | 1,25                    | 18                          |
| 8                | 250                             | 1385                            | 195                             | 1390                            | 55                                   | 15                                   | 10                                     | 8000                            | 10160                           | 271050                                    | 1,27                    | 17                          |
| 9                | 195                             | 1390                            | 140                             | 1400                            | 55                                   | 20                                   | 10                                     | 10160                           | 14020                           | 196000                                    | 1,38                    | 17                          |

## 2.2. Розрахунок зусилля прокатки

Вихідні дані:

$$t_{\text{пл}} = 1500^{\circ}\text{C}$$

$$\sigma_B = 392 \text{ MN/m}^2$$

1. Визначаємо температурний коефіцієнт

$$k_t = \frac{t_{\text{пл}} - 75 - t}{1500} = \frac{1500 - 75 - 1200}{1500} = 0,15 \quad (3.14)$$

2. Визначаємо опір деформації

$$k = k_t * \sigma_B = 0,15 * 392 = 58,8 \text{ MN/m}^2 \quad (3.15)$$

3. Визначаємо довжину контактної поверхні

$$l = \sqrt{R * \Delta h} = \sqrt{575 * 90} = 227 \text{ mm} \quad (3.16)$$

4. Визначаємо коефіцієнт, який враховує вплив зовнішнього тертя

$$n'_{\sigma} = 1 + f_y \left( \frac{l}{h_c} - 1 \right) = 1 + \frac{1}{3} \left( \frac{227}{735} - 1 \right) = 0,79 \quad (3.17)$$

5. Визначаємо контактний тиск

$$p_{cp} = k * n'_{\sigma} = 58,8 * 0,79 = 46,4 \text{ MN/m}^2 \quad (3.18)$$

6. Визначаємо площину контактної поверхні

$$F = \frac{b_0 + b_1}{2} * \sqrt{R * \Delta h} = \frac{1450 + 1435}{2} * \sqrt{575 * 90} = 328148 \text{ mm}^2 = 0,328 \text{ m}^2$$

7. Визначаємо повний тиск металу на валки

$$P = p_{cp} * F = 46,4 * 0,328 = 15,21 \text{ MN} \quad (3.19)$$

Розрахунки в останніх проходах виконуються аналогічно. Результати приведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 – Результати розрахунку повного тиску по проходах

| <b>№ з\п</b> | <b><math>p_{cp}</math>,<br/>МН / мм<sup>2</sup></b> | <b>F,<br/>м<sup>2</sup></b> | <b>P,<br/>МН</b> |
|--------------|---|-----------------------------|------------------|
| 1            | 46,4  | 0,328                       | 15,2             |
| 2            | 47  | 0,305                       | 14,3             |
| 3            | 47,6  | 0,293                       | 13,9             |
| 4            | 48,2  | 0,281                       | 13,5             |
| 5            | 49,3  | 0,27                        | 13,3             |
| 6            | 49,9  | 0,248                       | 12,3             |
| 7            | 52,3  | 0,248                       | 12,9             |
| 8            | 53,5  | 0,228                       | 12,1             |
| 9            | 57  | 0,229                       | 13               |

Приймаємо найбільший повний тиск металу на валки, P=15,2 МН

### 2.3. Розрахунок продуктивності стана

Вихідні дані:

$$h_0 \times b_0 = 780 \times 1450 \text{ мм}$$

$$h_k \times b_k = 140 \times 1400 \text{ мм}$$

$$L_0 = 2500 \text{ мм}$$

$$D = 1150 \text{ мм}$$

$$n = 9$$

$$V_1 = 0,9 \text{ м/с}$$

$$V_2 = 1,4 \text{ м/с}$$

$$K_1 = 1,18$$

$$K_2 = 0,9$$

$$\rho = 7,85 \text{ т} / \text{м}^3$$

1. Визначаємо об'єм зливка

$$V = h_0 * b_0 * l_0 = 780 * 1450 * 2500 = 2,82 \text{ м}^3 \quad (3.28)$$

2. Визначаємо масу зливка

$$Q = V * \rho = 2,82 * 7,85 = 22,1 \text{ т} \quad (3.29)$$

3. Визначаємо машинний час по проходах

$$t_{M_1} = \frac{l_1}{V_1} = \frac{2390}{0,9} = 3 \text{ с}$$

$$t_{M_2} = \frac{l_2}{V_1} = \frac{2730}{0,9} = 3 \text{ с}$$

$$t_{M_3} = \frac{l_3}{V_1} = \frac{3165}{0,9} = 4 \text{ с}$$

$$t_{M_4} = \frac{l_4}{V_1} = \frac{3705}{0,9} = 4 \text{ с}$$

$$t_{M_5} = \frac{l_5}{V_1} = \frac{4410}{0,9} = 5 \text{ с}$$

$$t_{M_6} = \frac{l_6}{V_2} = \frac{5245}{1,4} = 4 \text{ с}$$

$$t_{M_7} = \frac{l_7}{V_2} = \frac{6450}{1,4} = 5 \text{ с}$$

$$t_{M_8} = \frac{l_8}{V_2} = \frac{8000}{1,4} = 6 \text{ с}$$

$$t_{M_9} = \frac{l_9}{V_2} = \frac{10400}{1,4} = 6 \text{ с}$$

4. Визначаємо сумарний машинний час

$$\sum t_M = t_{M_1} + t_{M_2} + t_{M_3} + t_{M_4} + \dots + t_{M_9}, \text{ с}$$

$$\sum t_M = 3 + 3 + 4 + 4 + 5 + 4 + 5 + 6 + 7 = 40 \text{ с}$$

5. Визначаємо час пауз

$$t_{n_0} = 10 \text{ с} - \text{Задача у клітъ}$$

$$t_{n_1} = 4 \text{ с} - \text{Реверсування}$$

$t_{n_2} = 4$  с – Реверсування

$t_{n_3} = 4$  с – Реверсування

$t_{n_4} = 4$  с – Реверсування

$t_{n_5} = 4$  с – Реверсування

$t_{n_6} = 4$  с – Реверсування

$t_{n_7} = 4$  с – Реверсування

$t_{n_8} = 4$  с – Реверсування

6. Визначаємо сумарний час пауз

$$\sum t_n = t_{n_0} + t_{n_1} + t_{n_2} + t_{n_3} + \dots + t_{n_9}, \text{ с}$$

$$\sum t_n = 12 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 42 \text{ с}$$

7. Визначаємо ритм прокатки

$$T_n = \sum t_m + \sum t_n = 40 + 42 = 82 \text{ с}$$

8. Визначаємо продуктивність прокатного стана

$$A = \frac{3600 * Q * K_2}{T_n * K_1} = \frac{3600 * 22,1 * 0,9}{82 * 1,18} = 727 \text{ т/год} \quad (3.30)$$

9. Визначаємо середньочасову продуктивність стана

$$A_{cp} = A * \frac{K_{tp}}{K_{tp, cp}} = 727 * \frac{1,065}{1,006} = 769 \text{ т/год} \quad (3.31)$$

де  $K_{tp}$  – коефіцієнт складності по стану згідно з прокатуемої маркою стали і розмірами смуг, згідно заводських даних  $K_{tp} = 1,065$ ;

$K_{tp, cp}$  – середній коефіцієнт важкості посеред стана, згідно заводських даних  $K_{tp, cp} = 1,006$ .

## 2.4. Основні техніко-економічні показники роботи стана

Розраховуємо табличним методом, виходячи з норм витрат на 1т та цін, що використовуються на підприємстві.

Норми енерговитрат та паливо беремо за статистичними даними підприємств.

$$3n=Hn \cdot \bar{I}n$$

### 2.4.1. За проектом

В результаті впровадження заходів щодо удосконалення організації виробництва збільшується за рахунок умовно-постійної частини витрат з переробки.

Умовно-постійні витрати-це витрати, загальна сума яких не залежить від кількості виготовленої продукції, а в зв'язку з ростом виробництва умовно-постійні витрати на 1т зменшуються. Умовно-зміні витрати-це витрати,загальна сума яких за певний час залежить від обсягу виробництва продукції, в зв'язку з ростом обсягу виробництва витрати на 1т залишаються без змін, а на весь обсяг виробництва збільшуються.

Сумаожної статті витрат з переробки за проектом розраховується за формулою

$$\mathcal{Z}_{np} = \mathcal{Z}_\delta \cdot \mathcal{D}_{zmih} + \mathcal{Z}_\delta \cdot \mathcal{D}_{post} / K_{pm}$$

де  $\mathcal{Z}_\delta$ -сума зожної статті витрат з переробки за вихідними даними, грн.

$\mathcal{D}_{zmih}$ - доля умовно-змінних витрат (коефіцієнт)

$\mathcal{D}_{post}$ - доля умовно-постійних витрат (коефіцієнт)

$K_{pm}$ - коефіцієнт зросту обсягу виробництва для даної марки сталі

Таблиця 2.3 – Відсоток розподілу витрат з переробки на умовно-постійній та змінні

| Статті витрат  | умовно-змінні, % | умовно-постійні, % |
|----------------|------------------|--------------------|
| Паливо         | 60               | 40                 |
| Електроенергія | 90               | 10                 |
| Вода           | 70               | 30                 |

### Продовження таблиці 2.3

|                                       |    |     |
|---------------------------------------|----|-----|
| Стиснений кисень                      | 80 | 20  |
| Начислення на оплату                  | 75 | 25  |
| Допоміжні матеріали                   | 85 | 15  |
| Змінне обладнання                     | 85 | 15  |
| Витрати на утримання основних засобів | 15 | 85  |
| Капітальний ремонт                    | 15 | 85  |
| Поточний ремонт                       | 15 | 85  |
| Робота транспортних цехів             | 70 | 30  |
| Амортизація основних фондів           | -  | 100 |
| Загально-виробничі затрати            | -  | 100 |
| Інші витрати                          | 61 | 39  |

### 2.5. Розрахунок витрат зожної статті витрат з переробки

Витрати на електроенергію

$$Z_{np} = 28,87 \cdot 0,6 + \frac{28,87 \cdot 0,1}{1,04} = 28,7 \text{ грн}$$

Витрати на воду

$$Z_{np} = 30,13 \cdot 0,7 + \frac{30,13 \cdot 0,3}{1,04} = 29,7 \text{ грн}$$

Витрати на стиснене повітря

$$Z_{np} = 3,5 \cdot 0,8 + \frac{3,5 \cdot 0,2}{1,04} = 3,4 \text{ грн}$$

Витрати на допоміжні матеріали

$$Z_{np} = 15,53 \cdot 0,85 + \frac{15,53 \cdot 0,15}{1,04} = 15,4 \text{ грн}$$

Витрати на оплату праці виробничих робітників

$$Z_{np} = 30,4 \cdot 0,7 + \frac{30,4 \cdot 0,3}{1,04} = 21,56 \text{ грн}$$

Начислення на оплату праці виробничих робітників

$$Z_{np} = 9,2 \cdot 0,75 + \frac{9,2 \cdot 0,25}{1,04} = 9,11 \text{ грн}$$

Витрати на змінне обладнання

$$Z_{np} = 2,5 \cdot 0,85 + \frac{2,5 \cdot 0,15}{1,04} = 2,48 \text{ грн}$$

Витрати на утримання основних засобів

$$Z_{np} = 8,5 \cdot 0,15 + \frac{8,5 \cdot 0,85}{1,04} = 8,22 \text{ грн}$$

Витрати на поточний ремонт

$$Z_{np} = 6,4 \cdot 0,15 + \frac{6,4 \cdot 0,85}{1,04} = 6,19 \text{ грн}$$

### Витрати на капітальний ремонт

$$Z_{np} = 5,5 \cdot 0,15 + \frac{5,5 \cdot 0,85}{1,04} = 5,3 \text{ грн}$$

### Транспортні витрати

$$Z_{np} = 1,3 \cdot 0,7 + \frac{1,3 \cdot 0,3}{1,04} = 1,28 \text{ грн}$$

### Витрати на амортизаційні відрахування

$$Z_{np} = \frac{1,9 \cdot 1}{1,04} = 1,82 \text{ грн}$$

### Загально-виробниці витрати

$$Z_{np} = \frac{3,75 \cdot 1}{1,04} = 3,6 \text{ грн}$$

Кількість енерговитрат, води, стисненого повітря визначаємо за формулою:

$$K = \frac{Z_{np}}{I}, \text{де}$$

Ц-ціна(енерго витрат, води, стисненого повітря та інше)

$$K_{електр.ен} = \frac{28,87}{2155} = 0,0133 \text{ т}$$

$$K_{вода} = \frac{29,7}{1778} = 0,0167 \text{ т}$$

$$K_{cm.nov.} = \frac{3,4}{253} = 0,0134 \text{ т}$$

Таблиця 2.4 – Розрахунок витрат з переробки

| Найменування витрат                   | За вихідними даними |           |           | За проектом |           |           | Відхилення, грн |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|
|                                       | Кіл-сть, т          | Ціна, грн | Сума, грн | Кіл-сть, т  | Ціна, грн | Сума, грн |                 |
| Електроенергія, тис. кВт год          | 0,013396            | 2155      | 28,87     | 0,013340    | 2155      | 28,87     | 0,17            |
| Вода, тис. м <sup>3</sup>             | 0,0014              | 1778      | 30,013    | 0,006       | 1778      | 29,7      | 0,31            |
| Стиснене повітря, тис. м <sup>3</sup> | 0,017               | 253       | 3,5       | 0,024       | 253       | 3,4       | 0,1             |
| Разом від витрат                      |                     |           | 62,38     |             |           | 61,97     | 0,41            |
| Допоміжні матеріали                   |                     |           | 15,53     |             |           | 15,4      | 0,13            |
| Опл.праці виробн.робітн.              |                     |           | 30,4      |             |           | 21,56     | 8,84            |
| Начисл.на опл.праці виробн.робітн.    |                     |           | 9,2       |             |           | 9,11      | 0,09            |
| Змінне обладнання                     |                     |           | 2,5       |             |           | 2,48      | 0,02            |
| Утриман.осн. засобів                  |                     |           | 8,5       |             |           | 8,22      | 0,28            |
| Поточний ремонт                       |                     |           | 6,4       |             |           | 6,19      | 0,21            |
| Капітальний ремонт                    |                     |           | 5,8       |             |           | 5,3       | 0,5             |
| Робота трансп. цехів                  |                     |           | 1,3       |             |           | 1,28      | 0,02            |

### Продовження таблиці 2.4

|                            |  |  |        |  |  |        |       |
|----------------------------|--|--|--------|--|--|--------|-------|
| Амортизація осн. засобів   |  |  | 1,9    |  |  | 1,82   | 0,07  |
| Загально-виробничі витрати |  |  | 3,75   |  |  | 3,6    | 0,15  |
| Витрати з переробки        |  |  | 147,37 |  |  | 136,93 | 10,44 |

За результатами розрахунків складаємо калькуляцію 1т прокату.

Таблиця 2.5 – Калькуляція собівартості 1 тони прокату сталі 15кп

| Назва                             | Сума по вихідним даним, грн | Сума по проекту, грн | Відхилення, грн |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| Задане:                           | 10342,87                    | 10135,80             | 207,07          |
| Відходи                           | 987,74                      | 853,09               | 134,65          |
| Задане за винятком відходів       | 9355,13                     | 9282,71              | 72,42           |
| Витрати з переробки               | 143,37                      | 136,93               | 6,44            |
| Виробнича собівартість 1т прокату | 9498,5                      | 9419,64              | 78,86           |

### 2.6. Розрахунок річної економії

В результаті удосконалення технологічного процессу річний економічний ефект може бути одержано за рахунок впливу двох факторів:

1 зменшення витратного коефіцієнту

2 зменшення умовно-постійних витрат в результаті росту обсягу виробництва

Визначаємо річну економію

$$\epsilon_{piq} = (C_1 - C_2) \cdot V_{np.m}, \text{ грн, де}$$

$C_1$   $C_2$  – собівартість 1т прокату за вихідними даними і за проектом, грн

$V_{np.m}$  -річний обсяг виробництва за маркою сталі за проектом, т/год

$$\epsilon_{piq} = (9498,5 - 9419,64) \cdot 533690,7 = 42086848,6 \text{ грн}$$

## 2.7. Основні техніко-економічні показники роботи

На основі виконаних розрахунків складаємо таблицю основних техніко-економічних показників дипломного проекту.

Таблиця 2.6 – Основні техніко-економічні показники дипломної роботи.

| Назва показників                             | Одиниця вимірюван. | За вихідними даними | За проектом | Відхилення, грн |
|--|--------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| Поточні простої                              | год                | 808,8               | 746,8       | 62              |
| % поточних простоїв                          | %                  | 10                  | 9,2         | 0,8             |
| Годинна продуктивність стана за маркою сталі | т/год              | 700                 | 727         | 27              |
| Середньогодинна продуктивність стану         | т/год              | 750                 | 769         | 19              |
| Річний обсяг виробництва                     | т                  | 5645382,8           | 5459400     | 185982,8        |
| Річний обсяг виробництва за маркою сталі     | т                  | 533690,7            | 509530      | 24160,7         |

Продовження таблиці 2.6

|  |      |        |            |       |
|--|------|--------|------------|-------|
| Штат списковий (Ш <sub>спис</sub> )          | осіб |        | 100        |       |
| Річний фонд оплати праці робітників дільниці | грн  |        | 27600222   |       |
| Середньомісячна зарплата 1 робітника         | грн  |        | 20354      |       |
| Собівартість 1т прокату марки сталі 15кп     | грн  | 9498,5 | 9419,64    | 78,86 |
| Сума річної економії                         | грн  |        | 42086848,6 |       |

### 3. МЕХАНІЧНА ЧАСТИНА

#### 3.1. Розрахунок валків на міцність

Вихідні дані:

$$P = 15,2 \text{ MN},$$

$$b = 1450 \text{ мм},$$

1. Знаходимо максимальний згинаючий момент по середині бочки валка

$$M_{\text{вигину}} = \frac{P}{2} * \frac{a}{2} - \frac{P}{2} * \frac{b}{4} = \frac{P}{4} \left( a - \frac{b}{2} \right) \quad (3.20)$$

$$M_{\text{вигину}} = \frac{15,2}{4} \left( 2,7 - \frac{1,45}{2} \right) = 7,7 \text{ MN} * \text{м}$$

2. Знаходимо обертаючий момент

$$M_{\text{кр}} = M_{\text{пп}} + M_{\text{тр}}, \quad (3.21)$$

$$M_{\text{тр}} = P_{\max} * d_{\text{ш}} * f_n, \quad (3.22)$$

$$M_{\text{пп}} = P_{\max} * \Psi * \sqrt{R_k * \Delta h}, \quad (3.23)$$

$$M_{\text{пп}} = 15,21 * 0,5 * \sqrt{0,517 * 0,09} = 1,64 \text{ MN} * \text{м}$$

$$M_{\text{тр}} = 15,21 * 0,6 * 0,02 = 0,18 \text{ MN} * \text{м}$$

$$M_{\text{об}} = 0,18 + 1,64 = 1,82 \text{ MN} * \text{м}$$

3. Розраховуємо шийку валка на вигин і кручення

$$\sigma_{\text{ш}} = \frac{M_{\text{вигину}}}{W_{\text{вигину}}} = \frac{P * l}{0,4 * d_{\text{ш}}^3}, \quad (3.24)$$

$$\tau_{\text{ш}} = \frac{M_{\text{об.ш.}}}{W_{\text{кр.ш.}}} = \frac{M_{\text{об.ш.}}}{0,2 * d_{\text{ш}}^2}, \quad (3.25)$$

$$\sigma_{\text{ш}} = \frac{15,2 * 0,72}{0,4 * 0,633^3} = 104 \text{ MN/m}^2,$$

$$\tau_{\text{ш}} = \frac{1,82}{0,2 * 0,633^2} = 35,87 \text{ MN/m}^2.$$

4. Знаходимо загальне навантаження в небезпечному перетині

$$\sigma_{\text{заг}} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} ,$$

$$\sigma_{\text{заг}} = \sqrt{104^2 + 3 * 35,87^2} = 121,1 \text{ МН/м}^2$$

5. Знаходимо запас міцності в небезпечному перетині

$$n = \frac{[\sigma]}{\sigma_{\text{заг}}} ,$$

$$n = \frac{900}{121,1} = 7,4$$

Висновок: Запас міцності валка забезпечений

### **3.2. Розрахунок натискних гвинтів на міцність та динамічний розрахунок електродвигунів привода натискного механізму**

Вихідні дані:

$$Y = 15,2 \text{ МН}$$

$$\nu = 0,25 \text{ м/с}$$

$$s = 48 \text{ мм}$$

$$d = 440 \text{ мм}$$

$$d_h = 350 \text{ мм}$$

1. Натискні гвинти та гайка

$$d_1 = d - 1,7s ,$$

$$d_1 = 440 - 1,7 * 48 = 358 \text{ мм}$$

$$d_2 = d - 0,7s ,$$

$$d_2 = 440 - 0,7 * 48 = 404 \text{ мм}$$

$$\alpha = \arctg \frac{s}{\pi d^2} ,$$

$$\alpha = \arctg \frac{48}{3,14 * 440^2} = \arctg 0,0038$$

$$\alpha = 2^\circ 10'$$

2. Напруга стиснення в перерізі нижнього опорного кінця гвинта

$$\sigma_{\text{ст}} = \frac{4Y}{\pi d_{\text{H}}^2},$$

$$\sigma_{\text{ст}} = \frac{4 * 15,2 * 10^6}{3,14 * 350^2} = 158 \text{ МПа}$$

Напруга кручення в тілі гвинта при  $M_B = 6,1 \text{ кН} * \text{м}$

$$\tau = \frac{M_B}{0,2d^3},$$

$$\tau = \frac{6,1 * 10^6}{0,2 * 350^3} = 76 \text{ МПа}$$

Матеріал гвинта – сталь 40ХН. Натискна гайка висотою  $H=720 \text{ мм}$  і діаметром  $D=750 \text{ мм}$ ; кількість витків різьби

$$z = \frac{H}{s};$$

$$z = \frac{720}{48} = 15;$$

Напруга сум'яття між витками гвинта та гайки

$$\sigma_{\text{см}} = \frac{4Y}{\pi(d^1 - d^2)z},$$

$$\sigma_{\text{см}} = \frac{4 * 15,2 * 10^6}{3,14(440^2 - 385^2)15} = 28,4 \text{ МПа}$$

Напруга сум'яття по площині дотику гайки та станини

$$\sigma_{\text{см}} = \frac{4Y}{\pi(D^4 - d_{\text{отв}}^2)};$$

$$\sigma_{\text{см}} = \frac{4*15,2*10^6}{3,14(750^2 - 470^2)} = 56,6 \text{ МПа};$$

3. У період пауз між пропусками металу крізь валки та торці натискних гвинтів діє зусилля від вантажного пристрою врівноваження верхнього валка. На один гвинт це зусилля складає 150 кН. При  $\mu_{\text{n}} = 0,1$ ;  $d_{\text{n}} = 520$  мм;  $\mu_{\text{p}} = 0,08$ ;  $\phi = 4^\circ 34'$  знаходимо момент необхідний для обертання гвинта у період пауз

При опусканні гвинта

$$M'_B = 150 \left[ \frac{0,52}{3} 0,1 + \frac{0,404}{2} \operatorname{tg}(2^\circ 10' + 4^\circ 34') \right] = 6,1 \text{ Кн} * \text{м};$$

При підйомі гвинта

$$M''_B = 150 \left[ \frac{0,52}{3} 0,1 + 0,202 \operatorname{tg}(4^\circ 34' + 2^\circ 10') \right] = 3,8 \text{ Кн} * \text{м};$$

4. Кожен натискний гвинт приводиться від окремого вертикального електродвигуна постійного струму потужністю 180 – 270 кВт.

Номінальний момент електродвигуна

$$M_H = \frac{N_H}{\omega_H} = \frac{30}{\pi} * \frac{N_H}{n_H};$$

$$M_H = 9,56 * \frac{180}{500} = 3,44 \text{ кН} * \text{м};$$

Між двигуном та натискним гвинтом є зубчаста передача з передаточним числом  $i=4,5$ ; передачі  $\eta = 0,94$ .

Моменти на гвинті приведені к валу електродвигуна

$$M'_{\text{ст}} = \frac{6,1}{(4,5*0,95)} = 1,42 \text{ кН} * \text{м};$$

$$M''_{\text{ст}} = \frac{3,8}{(4,5*0,95)} = 0,89 \text{ кН} * \text{м};$$

5. При повторно-короткочасному режимі електродвигуни працюють при часто повторних прискорень та гальмування. Для розгону мас що обертаються від електродвигуна потрібні додаткові моменти та потужності.

Моменти інерції, кг \* м<sup>2</sup>: якоря електродвигуна 25; проміжкові шестерні 220; натискний гвинт 80;

Приведений к валу електродвигуна момент інерції усіх мас що обертаються

$$J_{\text{пр}} = 25 + \frac{220+80}{i^2};$$

$$J_{\text{пр}} = 25 + \frac{300}{4,5^2} = 40 \text{ кг} * \text{м}^2;$$

У період розгону і тормозу електродвигун здатен працювати з кутовим прискоренням  $\varepsilon = d\omega/dt$ , та розвивати динамічний момент:

При опусканні натискного гвинта при  $\varepsilon = 50 \text{ л/с}^2$

$$M'_{\text{дин}} = J_{\text{пр}} * \varepsilon;$$

$$M'_{\text{дин}} = 40 * 50 = 2 \text{kH} * \text{м};$$

При підйомі натискного гвинта  $\varepsilon = 60 \text{ л/с}^2$

$$M''_{\text{дин}} = 40 * 60 = 2,4 \text{kH} * \text{м};$$

Моменти на валу електродвигуна у період розгону :

При опусканні натискного гвинта

$$M'_{\text{дв}} = M'_{\text{ст}} + M'_{\text{дин}};$$

$$M'_{\text{дв}} = 1,42 + 2 = 3,42 \text{kH} * \text{м};$$

При підйомі натискного гвинта

$$M''_{\text{дв}} = M''_{\text{ст}} + M''_{\text{дин}};$$

$$M''_{\text{дв}} = 0,89 + 2,4 = 3,29 \text{kH} * \text{м};$$

## 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Закон України «Про охорону праці» визначає, що охорона праці – система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини під час процесу трудової діяльності.

До основних нормативно-правових актів з охорони праці, що діють на підприємстві належать:

1. Закон України «Про охорону праці».
2. Закон «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;
3. Кодекс законів про працю КЗпП);
4. Правила охорони праці в прокатному виробництві підприємств металургійного комплексу (НПАОП 27.01-1.04-09) та інші.

### **4.1. Технічні рішення щодо безпечної експлуатації стану слябінг 1150.**

Відділення стан слябінг 1150 обтискного цеху ПАТ «Запоріжсталь» з точки зору небезпечних, поділяється на:

1. Ділянки, відносяться категорії особливо небезпечних (можливість травмування рухомими механізмами, опіки та інше);

ножиці в момент різу, відділення ад'юстажу в момент прибирання слябів на стелажі та їх зачищення.

2. Ділянки, що належать до категорії вибухонебезпечних об'єктів: нагрівальні колодязі у період їх розпалювання:

зона знаходження маслопродуктів:

зорозподільний пункт №1;

3. Ділянки, що належать до категорії пожежонебезпечних об'єктів: ножиці.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення таких вимог:

До роботи на дільниці стан слябінг 1150 в якості операторів допускаються особи, які досягли 18-річного віку, що мають

медичний висновок, що така робота їм не протипоказана, що пройшли теоретичне практичне навчання. склали іспити цехової кваліфікаційної комісії і посвідчення на право виконання робіт.

Працівники стану слябінг 1150 зобовязані знати виконувати наступні мають інструкції: інструкцію з охорони праці № 0.01 для робітників усіх професій, керівників і фахівців цехів комбінату Запоріжсталь інструкцію з ОП № 0.12 з охорони праці для стропальників і технологічну карту на вантажно-розвантажувальні роботи;

інструкцію з ОП № 0.06 по застосуванню биркової системи;

виробничу інструкцію і інструкцію з експлуатації нагрівальних колодязів.

Всі робочі станового прольоту повинні бути навчені і мати посвідчення на право виконання робіт з зачеплення і стропування вантажів на робочому місці. Оператори 4 разряду (окальники), що займаються прибиранням окалини, повинні бути навчені управлінню волокуші, а також навчені і мати

посвідчення стропальника.

Адміністрація цеху зобовязана щорічно проводити перевірку знань робітників станового прольоту по виконуваній роботі. Перевірка знань оформляється відповідними протоколами.

### **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:**

- 1.Перебування людей на рольгангу під час роботи стану слябінг 1150.
- 2.Відпочивати і грітися в заборонених і огорожених місцях.
- 3.Заходити за огороження рухомих частин механізмів. відкривати огорожу і кожухи механізмів під час роботи обладнання.
- 4.Проводити роботи в місцях, де немає габаритів або освітлення.
- 5.Технологічному персоналу забороняється втрутатись в роботу електросхем і займатися ремонтом електрообладнання.

## 4.2. Технічні рішення щодо гігієни праці та виробничої санітарії.

### 4.2.1. Мікроклімат.

Згідно останньої атестації ЛОНС приміщені цеху, одержані наступні показники мікроклімату.

Таблиця 4.1 – Мікроклімат у приміщенні

| Фактори  | Дата вимір. | Нормат . знач. (ГДК, ГДР) | Факт . знач. | ІІІ-клас – шкідливі та небезпечні умови та характер праці |           |           | Час дії фактору, % за зміну |
|--|-------------|---------------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------------------------|
|  |             |                           |              | 1 ступінь   | 2 ступінь | 3 ступінь |                             |
| Температура повітря, °C                        | 01.06.05    | 15 - 27                   | 28           |   |           | 11,0      | 91,7                        |
| Швидкість пересування повітря, м/сек           | 01.06.05    | 0,2 - 0,5                 | 0,3          |   |           |           | 91,7                        |
| Відносна вологість повітря, %                  | 01.06.05    | 55                        | 29           |   |           |           | 91,7                        |
| Інфрачервоне випромінювання, Вт/м <sup>2</sup> | 01.06.05    | 140                       | 5010         |   | 5210      |           | 91,7                        |

ЗІЗ, що використовують оператори та різники гарячого металу:

Спецодяг, спец. взуття та інші засоби індивідуального захисту:

- 1 Костюм суконний, термін носіння – 2 роки;
- 2 Костюм х\б з вогнестійкою кропіткою, термін носіння – 2 роки;
- 3 Черевики шкіряні, термін носіння – 0,5 року;

- 4 Захисні окуляри;
- 5 Каска;
- 6 «Беруши»;

Усі робочі станового прольоту зобов'язані носити захисні каски та окуляри.

#### **4.2.2. Склад повітря робочого простору.**

Виробничий пил виникає внаслідок механічного роздрібнення твердих тіл, транспортування сипучих матеріалів, неповного згоряння горючих речовин і при процесах конденсації (розливання металів, електрозварювання).

Границю допустимі концентрації компонентів у повітрі робочого простору згідно з ГОСТ 12.1.005 - 88 «Загальні вимоги до складу повітря робочої зони» наведені у таблиці.

Таблиця 4.2 – Зміст повітря робочого простору.

| Компонент          | Дата вимір. | Норм ат. знач. (ГДК , ГДР) | Факт . знач. | ІІІ-клас – шкідливі та небезпечні умови та характер праці |           |           | Час дії фактора, % за зміну |
|--------------------|-------------|----------------------------|--------------|---|-----------|-----------|-----------------------------|
|                    |             |                            |              | 1 ступінь   | 2 ступінь | 3 ступінь |                             |
| Пил                | 07.03.00    | 4,0                        | 8,721        |   | 2,2       |           | 91,7                        |
| Ангідрид сірнистий | 07.03.00    | 10                         | 6,355        |   |           |           | 91,7                        |
| Марганцю оксиди    | 07.03.00    | 0,3                        | 0,234        |   |           |           | 91,7                        |
| Оксиди вуглецю     | 07.03.00    | 20,0                       | 14           |   |           |           | 91,7                        |
| Діоксид азоту      | 07.03.00    | 2,0                        | 1,346        | 2,0   |           |           | 91,7                        |

Надані значення перевищують допустимі ГДК по ГОСТ 12.1005 – 88.

Для видалення шкідливих речовин пропонується застосовувати витяжну загально обмінну вентиляцію уздовж дільниці стану.

#### **4.2.3. Виробниче освітлення.**

Для створення сприятливих умов зорової роботи, які б виключали швидку втомлюваність очей, виникнення професійних захворювань, нещасних випадків і сприяли підвищенню продуктивності праці та якості продукції, виробниче освітлення повинно відповідати наступним вимогам:

- створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру зорової роботи і не є нижчою за встановлені норми;
- не повинно чинити засліплюючої дії як від самих джерел освітлення, так і від інших предметів, що знаходяться в полі зору;
- забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості у виробничих приміщеннях, щоб уникнути частої переадаптації органів зору;
- не створювати на робочій поверхні різких та глибоких тіней (особливо рухомих);
- повинен бути достатній для розрізnenня деталей контраст поверхонь, що освітлюються;
- не створювати небезпечних та шкідливих виробничих факторів (шум, теплові випромінювання, небезпечне ураження струмом, пожежо-та вибухонебезпека світильників);
- повинно бути надійним і простим в експлуатації, економічним та естетичним.

Види виробничого освітлення:

Природне освітлення поділяється на: бокове (одно- або двохстороннє), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в зовнішніх стінах; верхнє, здійснюване через ліхтарі та отвори в дахах і перекриттях; комбіноване — поєднання верхнього та бокового освітлення.

Штучне освітлення може бути загальним та комбінованим. Загальним називають освітлення, при якому світильники розміщаються у верхній зоні

приміщення (не нижче 2,5 м над підлогою) рівномірно (загальне рівномірне освітлення) або з врахуванням розташування робочих місць (загальне локалізоване освітлення). Комбіноване освітлення складається із загального та місцевого. Його доцільно застосовувати при роботах високої точності, а також, якщо необхідно створити певний або змінний, в процесі роботи, напрямок світла. Місцеве освітлення створюється світильниками, що концентрують світловий потік безпосередньо на робочих місцях. Застосування лише місцевого освітлення не допускається з огляду на небезпеку виробничого травматизму та професійних захворювань.

За функціональним призначенням штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне, чергове.

1 Робоче освітлення призначено для забезпечення виробничого процесу, переміщення людей, руху транспорту і є обов'язковим для всіх виробничих приміщень.

2 Аварійне освітлення використовується для продовження роботи у випадках, коли раптове відключення робочого освітлення, та пов'язане з ним порушення нормального обслуговування обладнання може викликати вибух, пожежу, отруєння людей, порушення технологічного процесу. Мінімальна освітленість робочих поверхонь при аварійному освітленні повинна складати 5% від нормованої освітленості робочого освітлення, але не менше 2 лк.

3 Евакуаційне освітлення призначено для забезпечення евакуації людей з приміщень при аварійному відключенні робочого освітлення. Його необхідно влаштовувати в місцях, небезпечних для проходу людей; в приміщеннях допоміжних будівель, де можуть одночасно знаходитись більше 100 чоловік; в проходах; на сходових клітках, у виробничих приміщеннях, в яких працює більше 50 чоловік. Мінімальна освітленість на підлозі основних проходів та на сходах при евакуаційному освітленні повинна бути не менше 0,5 лк, а на відкритих майданчиках — не менше 0,2 лк.

4 Охоронне освітлення влаштовується вздовж меж території, яка охороняється в нічний час спеціальним персоналом. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на рівні землі.

5 Чергове освітлення передбачається у неробочий час, при цьому, як правило, використовують частину світильників інших видів штучного освітлення.

Таблиця 4.3 – Норми штучного та природного освітлення виробничих приміщень.

| Характеристика зорової роботи                       | Найменший розмір об'єкта розпізнавання, мм | Ряд зорової роботи | Штучне освітлення |           | Природне освітлення                  |  | Суміщене освітлення                  |  |
|---|--|--------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
|   |  |                    | Освітленість, лк  | КПО, %    | При верхньому чи боковому освітленні | При верхньому чи комбінованом освітленні | При верхньому чи боковому освітленні | При верхньому чи комбінованом освітленні |
| Високої точності                                    | 0,3 – 0,5                                  | III                | 2000 – 400        | 500 – 200 | 5                                    | 2  | 3                                    | 1,2                                      |
| Середньої точності                                  | 0,5 – 1,0                                  | IV                 | 750 – 350         | 300 – 150 | 4                                    | 1,5                                      | 2,4                                  | 0,9                                      |
| Малої точності                                      | 1 – 5                                      | V                  | 300 – 200         | 200 – 100 | 3                                    | 1  | 1,8                                  | 0,6                                      |
| Загальне спостереження за ходом виробничих процесів | ---  | VIII               | ---               | 75 – 30   | 1                                    | 0,3                                      | 0,7                                  | 0,2                                      |

#### 4.2.4. Виробничі шуми та вібрації.

Надмірний шум шкідливо впливає на здоров'я працівників, сприяє виникненню травматизму і знижує продуктивність праці. Робота в умовах підвищеного шуму протягом всього дня викликає стомлення слухових органів. Вухо людини сприймає звуки з частотою від 16-20 до 20000 Гц.

Вимірювання інтенсивності виробничих шумів здійснюється шумометрами. Коливання з частотою більше 20000 Гц називаються ультразвуковими. Ультразвук в значній інтенсивності становить серйозну небезпеку для здоров'я і навіть для життя людини. Дія ультразвукових коливань на організм людини передається як через повітря, так і при зіткненні працюючих предметів, які коливаються з ультразвуковою частотою.

Вібрації - коливання тіл з частотою менше 20 - 16 Гц. Тривалий вплив вібрації великої частоти викликає вібраційну хворобу, яка вражає нервово-м'язову і серцево-судинну систему людини і веде до пошкодження суглобів. При цьому може виникнути часткова втрата працездатності. Для вимірювання вібрацій в цеху використовують віброщупи, що відносяться до пристрій неелектричного типу.

Заходи щодо захисту від шуму і вібрації зводяться до наступних, основних:

- заміна виробничих процесів;
- раціоналізація виробничого обладнання;
- будівництво спеціальних фундаментів;
- раціональне поєднання повітреводів з повітродувних машин і кріплень трубопроводів на опорах з амортизуючими прокладками;
- застосування спеціальних амортизуючих прокладок при кріпленні вібруючих агрегатів і компонентів машин
- застосування звукоізолюючих кожухів для закривання особливо шумного обладнання;
- застосування глушників шуму при випуску відпрацьованих газів, пари, повітря; з
- застосування звукоізолюючих і звукопоглинаючих матеріалів;
- використання індивідуальних засобів захисту від шуму і вібрацій.

#### **4.2.5. Виробничі випромінювання.**

За нормою рівень тепловипромінювання становить  $140 \text{ Вт}/\text{м}^2$ , а фактично становить  $675 \text{ Вт}/\text{м}^2$ .

Для зменшення тепловипромінювання необхідно максимально знижувати температуру джерел теплового випромінювання. У металургійних цехах це здійснюється збільшенням товщини стінок агрегатів, теплоізоляцією їх зовнішньої поверхні або охолодженням цих поверхонь. Також для захисту робітників від теплового випромінювання, а також для зменшення інфрачервоного випромінювання між джерелами випромінювання та робочим встановлюються екранки або заслонки, що зменшують шкідливу дію цих факторів.

### **4.3. Пожежна безпека.**

#### **4.3.1. Технічні рішення системи запобігання пожежі.**

Для запобігання пожеж кожен працівник обтисного цеху повинен знати наступну інформацію:

- Відповідно до встановленого на комбінаті порядку, інструктаж з пожежної безпеки проводиться окремо від інструктажу з охорони праці, із занесенням запису до спеціального журналу;
- Перевірка знань основних положень інструкцій з пожежної безпеки проводиться працівникам цеху один раз на рік;
- Особи, відповідальні за пожежну безпеку дільниць і служб, призначенні розпорядженням по цеху (яке видається щорічно), одночасно є відповідальними за підготовку устаткування до проведення вогневих робіт;
- Таблички з зазначенням посад та прізвищ осіб, відповідальних за пожежну безпеку, вивішуються на дільницях на видних місцях.

Джерела пожежної небезпеки в цеху:

- Наявність ЛЗР і ГР.
- Горючий газ (природний, коксовий та доменний).

- Наявність лакофарбових матеріалів та розчинників.
- Іскріння в електроустановках.
- Статична електрика.
- Виділення горючих сумішей і пилу в процесі виробництва на агрегатах та вентиляційних установках.
- Мастильні матеріали та їх пари.

Наявність промаслених обтиральних матеріалів.

Ділянка стану 1150 по вибухонебезпеці згідно ДСТУ Б В.1–36:2016 належить до категорії «Г» .

Шляхи евакуації і виходи з приміщень цеху повинні постійно утримуватися вільними. Двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу з приміщення і замикатися на внутрішні запори що легко відмикаються. Сходові марші і площаадки повинні мати справні огорожі з поручнями. Шляхи евакуації і виходи повинні бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм і ПУЕ.

ЛЗР та ГР зберігаються в металічних ящиках або шафах у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях з вказівкою найменування та норм потреб для цеху. Зберігання ГММ (бензин, керосин, густі та рідкі мастила) у непризначених для цієї мети виробничих приміщеннях ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

На робочих місцях можна зберігати у готовому до використання стані, у кількостях не перевищуючих змінну норму витрати, ЛЗР або ГР. Невикористані на протязі зміни ЛЗР або ГР необхідно повернати до клодових цеху. При транспортуванні та зберіганні вибухонебезпечних речовин та матеріалів типу карбіду кальцію, сілікальцію, сілінатрію необхідно уникати потрапляння вологи на них. Використання в приміщеннях із вибухонебезпечними та легкозаймистими матеріалами та речовинами обладнання, візків, інструменту, виконаного не у вибухонебезпечному виконанні ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Металеву стружку та використані обтиральні

матеріали по мірі їх накопичення необхідно збирати у металічні ящики та видаляти з виробничих площ по закінченні зміни.

#### **4.3.2. Технічні рішення системи протипожежного захисту.**

Усі виробничі, допоміжні та підсобні приміщення відділення нагрівальних колодязів повинні бути обладнані первинними засобами пожежогасіння (вогнегасники, пісок і т.д.), а також пожежним інвентарем згідно вимогам інструкції ПБ № 0.01. Пожежний інвентар, первинні засоби пожежогасіння, пожежні крані та стаціонарні установки пожежогасіння повинні знаходитися на видних та доступних місцях, а також бути пофарбованими у кольори згідно ГОСТ 12.4.026 – 75. Відключення на ремонт якої-небудь ділянки пожежного водопроводу або паропроводу повинно виконуватися тільки після письмового дозволу особи, відповідальної за пожежну безпеку та узгоджено з пожежною охороною комбінату. Категорично ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати пожежний інвентар, первинні засоби пожежогасіння та пожежне обладнання для виробничих, господарських та інших потреб, не зв'язаних з пожежогасінням. Особою, відповідальною за справне становище стаціонарних, повітряно-пінних установок, пожежного водопроводу та систем пожежогасіння в цеху, є керівник енергослужби цеху. Він же здійснює їх перевірку, ведення та зберігання документації про них. Відповідальним за укомплектованість пожежних стендів в цеху є майстри

( старші майстри ) дільниць, де вони встановлені. Кожний працівник цеху перед початком зміни зобов'язаний на своєму робочому місці ( зоні роботи )

Перевірити наявність та склад первинних та стаціонарних засобів пожежогасіння. При виявленні займання у кабельних тунелях, масло підвалах, які неможливо загасити за допомогою вогнегасників, піску, для гасіння пожежі використовується насичена або перегріта пара з температурою до 300°C і тиском 6–18 атм небезпечна для життя людини. Перед ввімкненням систем пожежогасіння необхідно переконатися у відсутності людей у підвалі або тунелі, а потім виконати наступні дії:

- викликати пожежну частину за телефоном «101»;
- вимкнути палаючі кабелі ( або електропостачання маслопідвала );

- з'ясувати, у якому відсіку виникла пожежа та переконатися у відсутності там людей;
- зачинити вентиляційні шибери відсіку та сусідніх з ним;
- відчинити розподільний вентиль «Р» на паропроводі того відсіку, у якому виникла пожежа;
- зачинити дренажний вентиль «Д»;
- відчинити запірний вентиль «З»;
- відчинити корінний вентиль «К».

Вогнегасник повітряно-пінний універсальної системі Іванова, призначений для гасіння повітряно-механічною піною легкозаймистих, а також інших горючих рідин та матеріалів у приміщеннях з температурою  $+2 - 50^{\circ}\text{C}$ , маючих мережу стисненого повітря. Повітряно-пінний вогнегасник ( пінний апарат ) системи Іванова призводять до дії два працівника у наступному порядку:

- старший витягує із ящика ствол, розмотує пожежний рукав та прокладає його у напрямку осередку пожежі, приєднує рукав до з'єднуючої головки трубопроводу пінного апарату, і переконавшись у відсутності заломів та скруток рукава, дає команду другому відкрити повітря;
- другий відкриває повітряний вентиль для подачі повітря в апарат.

Порядок використання і ввімкнення стаціонарної повітряно-пінної установки УВП – 400 виконується згідно з інструкцією з експлуатації.

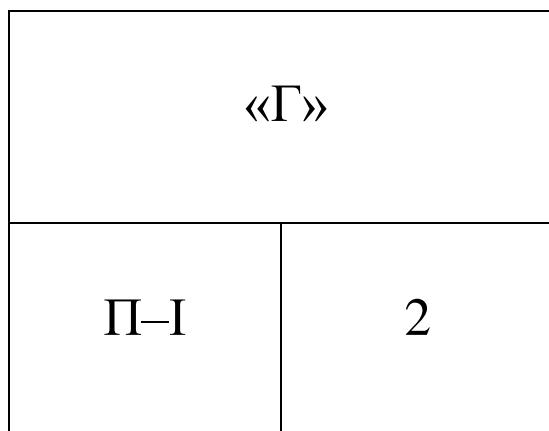


Рисунок 4.1 – Знак пожежонебезпеки

При проектуванні виробничих будівель передбачають можливість безперешкодного виходу з приміщень при виникненні пожеж, вибухів і інших аварій. Шляхи евакуації повинні бути мінімальної довжини.

#### **4.4. Заходи по захисту навколошнього середовища в прокатному виробництві.**

Близько 90% всієї сталі, що виплавляється надходить на прокатку. Прокатка - це деформація металу, здавлювання його валками. У порівнянні з іншими переділами чорної металургії в прокатному виробництві утворюються менше пилу і газів. Основними джерелами забруднення атмосферного повітря в прокатному виробництві є нагрівальні печі, машини вогневот засічки і травильні агрегати, а також стани гарячої прокатки, над якими утворюються пилевиброси (2,0-18,0 г/г прокату), що містять окалину (оксиди заліза) та інші метали в залежності від ступеня легування сталі і сплаву. Ці викиди надходять через аераційний ліхтар в атмосферу.

Для очищення димових газів нагрівальних печей прокатних цехів від оксидів азоту передбачаються ванадієві каталізатори, вбудовані в котли-утилізатори. В даний час в основному використовують високі димові труби. Для очищення газів машин вогневої засічки застосовуються скрубери Вентурі, електрофільтри.

Утворені в прокатному виробництві стічні води складають від 30 до 50% загальної їх кількості, що утворюється на підприємстві з повним металургійним циклом. Стічні води утворюються при охолодженні валків, їх шийок і підшипників, змиві і транспортування окалини, а також при охолодженні ножиць та інших допоміжних механізмів. Стічні нови містять окалину, масло, емульсію, кислоти, токсичні речовини. Вода забруднюється окалиною при гідрозбиві і гідрзмиві.

Стічні води, що містять окалину в основному освітлюються. Цей процес йде на два етапи: спочатку стічні води проходять відстійники глибокого освітлення, у вторинних відстійниках відбувається більш тонке очищення. Крім відстійників, для очищення стічних вод використовують гідроциклони.

У прокатному виробництві на станах гарячої прокатки використовується система оборотного водопостачання. В даний час на сучасних підприємствах передбачається триступенева система очищення оборотної води. Перший ступінь включає яму для окалини, радіальні відстійники з камерами флокуляції та сітчасті фільтри. В якості другої ступені очищення в системі передбачаються відстійники з вбудованими камерами гідроциклонного типу. На третьому ступені очищення застосовуються спеціальні фільтри антрацито-кварцові або з плаваючим пенополістирольним завантаженням.

Відходи прокатного виробництва утилізуються і переробляються.

## ВИСНОВКИ

У загальній частині було розглянуто склад цеху гарячої прокатки в межах стану слябінг 1150, було розібрані технічні характеристики обладнання, потужності електродвигунів приводу робочих валків. Приведено сортамент зливків і марки сталей, які прокатуються на стані, розглянуто сталь 15kp на механічні властивості, хімічний склад, ударна в'язкість. Проаналізовані недоліки роботи обладнання стану та заходи щодо їх усунення, а саме заміну люльки стаціонарного перекидача, та використання нових типів зливків.

У технологічній частині було розраховано режим обтисків, зусилля прокатки, що склало 15,2 МН, та визначена продуктивність стану, яка становить 727 т/год, розраховані основні техніко-економічні показники стана, розрахунок річної економії становив 42086848,6 грн.

У механічній частині було розраховано валки на міцність, в результаті якого було доведено, що запас міцності валків забезпечений. Проведено розрахунок натискних гвинтів на міцність та динамічний розрахунок електродвигунів привода натискового механізму.

В розділі охорони праці та техногенної безпеки були приведені технічні рішення щодо безпечної експлуатації стану слябінг 1150, Технічні рішення щодо гігієни праці та виробничої санітарії, а саме мікроклімат, склад повітря робочого простору, виробниче освітлення, виробничі шуми та вібрації, виробничі випромінювання. Була розглянута пожежна безпека, а саме технічні рішення системи запобігання пожежі та технічні рішення системи протипожежного захисту. А також були розглянуті заходи по захисту навколишнього середовища в прокатному виробництві.

## ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Середа Б.П. Обробка металів тиском : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя : ЗДІА, 2005. 250 с.
2. Середа Б.П. Прокатне виробництво : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя: ЗДІА, 2008. 312 с.
3. Василев Я.Д., Саф'ян М.М. Производство полосовой и листовой стали : учебник для вузов. Киев : Вища школа, Головное издательство, 1976. 192 с.
4. Клименко В.М., Онищенко А.М., Минаев А.А. Горелик В.С. Технология прокатного производства : учебное пособие для вузов. Киев: Вища школа, Головное издательство, 1989. 311 с.
5. Саф'ян М.М., Мазур В.Л., Саф'ян А.М., Молчанов А.И. Технология процессов прокатки и волочения. Листопрокатное производство : учебник для вузов. Киев: Вища школа, Головное издательство, 1988. 351 с.
6. Жук А. Я., Малышев Г. П., Желябина Н. К., Клевцов О. М. Техническая диагностика. Контроль и прогнозирование : монография. /– Запорожье ЗГИА, 2008. 224 с.
7. Чащин В. В., В. А. Капитанов, Попов Е. С. Использование температурной математической модели при разработке технологии регулируемого охлаждения горячекатаной полосы в рулоне. *Производство проката*. 2008. № 8. С. 17-23.
8. Василев Я. Д., Мінаєв О. А. Теорія поздовжньої прокатки : підручник. Донецьк : УНІТЕХ, 2009. 488 с.
9. Середа Б.П. Термічна обробка металів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя : ЗДІА, 2003. 270 с.
10. Середа Б.П. Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовини : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя : ЗДІА, 2008. 238 с.
11. Середа Б.П. Металознавство і термічна обробка чорних і кольорових металів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Запоріжжя : ЗДІА, 2008. 302 с.
12. Дубовский Б. А., Никифоров Б. А., Радионова Л. В. Исследование влияния технологических параметров горячей прокатки на структуру

низкоуглеродистых и низколегированных марок стали. Производство проката. 2006. №10. С. 15-20.

13. Іващенко О. В. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту. Запоріжжя : Вид. ЗДІА, 2004. 31 с.

14. Бойчик И. М. Экономика предприятия : учебное издание. Киев : Атика, 2002. 480 с.

15. Покропивного С. Ф. Економика предприятий : учебник. За об. ред. С.Ф. Покропивного. изд.2-е, переред. и доп. Киев : КНЕУ, 2001. 528 с.

16. Жидецкий В. Ц., Джигирей В. С., Мельников А. В. Основы охраны труда. учебник. изд. 2-е, дополненное. Львов : Афиша, 2000. 350 с.

17. Ткачук К. Н., Иванчук Д. Ф., Сабарно Р. В., Степанов А. Г. Справочник по охране труда на промышленном предприятии. Киев : Техника, 1991. 285 с.

18. Панасейко С. П. Гигиена труда и производственная санитария : учебное пособие для студентов ЗГИА. Запорожье : ЗГИА, 2003. 232 с.

19. Панасейко С. П. Методические указания для курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Охрана труда» (раздел «Вентиляция и кондиционирование»). Запорожье : ЗГИА, 2002. 45 с.

20. Пеклов А. А., Степанова Т. А. Кондиционирование воздуха. Киев : Высшая шк., 1978. 328 с.

21. Рижков В. Г. Електробезпека. Методичні вказівки до дипломного та курсового проектування, контрольних робіт і практичних занять для студентів ЗДІА спеціальності „Металургія чорних металів” спеціалізації „Охорона праці та екологія металургійного виробництва” денної та заочної форм навчання / Укл.: В. Г. Рижков. Запоріжжя, 2004. 60 с.